



JAPAN P&I CLUB

第49号 2020年12月

# P&I ロスプリベンションガイド

編集：日本船主責任相互保険組合 ロスプリベンション推進部



よりよい  
機関管理のために

# 目次

第1章 はじめに ..... 2

第2章 保守点検整備(メンテナンス)の心得 ..... 4

2-1 チームの信頼関係構築 ..... 5  
2-2 なぜ保守点検整備が必要なのか ..... 8  
2-3 技術とヒトとの調和：4M管理 ..... 10  
2-4 ヒトには限界がある ..... 12  
2-5 機関事故のエラー連鎖事例 ..... 16  
2-6 保守点検整備で注意が必要なこと ..... 18  
2-7 本船では、いつ・何を判断・評価すべきか ..... 20  
2-8 第2章まとめ ..... 22

第3章 緊急事態に備えて ..... 24

3-1 推進力や電源の喪失の状態の共通認識 ..... 25  
3-2 推進力と電源喪失の事例 ..... 26  
3-2-1 米国での推進力喪失事故：船橋における主機の誤操作 ..... 26  
3-2-2 ノルウェーでの電源喪失事故：電気推進船における発電機への不十分な潤滑油補給 ..... 27  
3-2-3 国内運輸安全委員会報告書：電源喪失事例 ..... 30  
3-3 緊急事態発生時に取るべき本船対応 ..... 31  
3-3-1 機関システム ..... 31  
3-3-2 推進力喪失の解析 ..... 33  
3-3-3 電源喪失時の対応 ..... 34  
3-4 第3章まとめ ..... 42

第4章 バンカートラブル(補油燃料油に起因する機関事故)に備えて ..... 43

4-1 補油問題における証拠保全の重要性 ..... 43  
4-2 第4章まとめ ..... 49

第5章 2020年燃料油の留意点 ..... 50

5-1 新規制適合油で懸念されていること ..... 51  
5-1-1 製造方法による特徴 ..... 51  
5-2 燃料油を安全使用するための留意点と対策 ..... 54  
5-2-1 ① 混合安定性 ..... 55  
5-2-2 ② 低動粘度化 ..... 58  
5-2-3 ③ 低温流動性 ..... 64  
5-2-4 ④ Cat-fines(FCC 触媒粒子) ..... 68  
5-2-5 ⑤ 着火・燃焼性 ..... 72  
5-3 低硫黄化に伴うシリンダ油の適応策 ..... 76  
5-4 本船で実施すること ..... 78  
5-4-1 混合安定性の診断 ..... 79  
5-4-2 低温流動性の診断 ..... 80  
5-4-3 着火性の推定 ..... 80  
5-5 第5章まとめ ..... 81

第6章 おわりに ..... 82

参考資料 ..... 83

参考資料 01 船上業務遂行の実力診断  
本文 P.6 ..... 83  
参考資料 02 どのような状況でエラーは起きるのか？ 本文 P.13 ..... 84  
参考資料 03 問題解決手法 本文 P.18, 33 ..... 86  
参考資料 04 ノルウェーでの電源喪失事故の詳細 本文 P.29 ..... 90  
参考資料 05 国内運輸安全委員会報告書 電源喪失事例 本文 P.30 ..... 92  
参考資料 06 推進力喪失、電源喪失直後の緊急対応  
チェックリスト 本文 P.35 ..... 96  
参考資料 07 パニック対策のために必要なこと  
本文 P.42 ..... 98

参考文献 ..... 100





# 第1章 はじめに

過去に実施したセミナーや発行したP&Iロスプリベンションガイドの中で、海難事故原因、同種の海難事故が続く理由および再発防止対策として求められるものは以下であると説明してきました。

## 海難事故の根本原因

ヒューマンエラーの連鎖。

## 同種の事故がなぜ発生するのか

ヒューマンエラーの発生を完全に防ぐことは不可能であるから。

従来の安全管理では、事故原因が主に技術面における顕在化したエラーの連鎖であるとして技術系の再発防止対策が取られており、最終的に当事者を処罰して幕引きを図ることがほとんどです。しかし、この手法では「なぜ経験豊かな乗組員（海技者）でも事故に繋がるようなヒューマンエラーを発生させたのか」という根本原因まで踏み込んで分析していないので、同種の事故が再発します。

## 再発防止対策

根本原因となるヒューマンエラーを発生させた人の行動特性、心理的要因、および人間の限界まで踏み込んだ分析を行い、それを排除するような環境を構築していくことです。

船舶機関事故の根本原因を突き詰めていくと、油（燃料油および潤滑油）管理の問題と保守点検整備が適切に実行されていなかったことが多くあるようです。しかし、機関長以下機関部の乗組員は、機関装置自体が正常に作動しているか否かといった

設計・製造上の機械／電気工学的な健全性に異常があるかということに原因追及する傾向があり、上述した再発防止対策が疎かになる傾向があるようです。

今回は2019年に国内で実施した公開セミナーの中から、「よりよい機関管理のために」をまとめました。

船主や船舶管理会社はヒトの行動特性を脅威であると認識し、本船と協力をしながら、①「ヒトに寄り添う」こと、および②「パニックへ備える」ことがチームを成功へ導くための再発防止の要点と考えます。

根本原因となる人の行動特性については併せて以下のロスプリガイドをご参照ください。



第35号

安全について考える

(2015年7月発行)

## 第2章 保守点検整備（メンテナンス）の心得

保守点検整備（メンテナンス）の基本は経験的に次の事項が機関部の生命線といわれています。

- 油管理（燃料油と潤滑油）
- 機器の状態把握 / 適切な整備（特に燃料供給系統）

STCW 条約（船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約）の2010年改正によって、ERM（エンジンルーム・リソース・マネジメント）が要件として規定されました。その要求事項は、船員法の航海当直基準であり、機関管理の基本となる技術知識や保守点検整備方法について、伝統的に重要 / 必要とされてきたことを確実に実施することとしています。本船がそれを確実に実行するには機関部の総資源（リソース）を生かすために、コミュニケーションを機能させ、要員の連携プレーの下で、計画整備や状態監視、教育に取り組んでいくことです。したがって、ERMと保守点検整備は無縁ではありません。

そして、本船だけではなく、船主および船舶管理会社は、よりよい機関管理を実践させるために、機械 / 電気工学の技術論に加えて、①ヒトの「**前向きさ**」が大事であり、②本船ではヒトの「**弱点**」に注意するという「ヒト」への**寄り添い方の観点**を考えることが必要です。

### 2-1 チームの信頼関係構築

図2-1は、安全推進の目的として、2019年初頭に当組合が発行したポスターの1枚です。

これは、「上司」の慢心や思い込みおよび「若手」の情報不足を示しています。

船内では不自由で窮屈な縦社会のケースが時として見受けられます。ベテランが慢心や思い込みなどのある姿勢で若手乗組員を昔風に指導すると、彼らの心が折れてしまい、回復に時間を要する恐れがあります。よって、持続可能な職場を作るには、ベテランが彼らと接する時に彼らのストレス環境への抵抗力を考えることを求められます。こうして考えるとベテランは次のような柔軟なアプローチを心掛けることも必要です。




図2-1 四番エンジニア迷走と奮闘

- ① できることをほめる
- ② あいまいな指示を与えない
- ③ 集中できる安全な空間と環境を作り出す
- ④ できないことを共通認識し、非難（ハラスメント）せず、互いを支援する



ベテランは適切に若手に寄り添うために、早期に幅広く機関部全体の實力を診断してください。（「参考資料 01 船上業務遂行の實力診断」(P. 83) 参照）

「慢心、思い込み、情報不足」という、揺らいだ状態の中で、チームの信頼関係構築は困難です。それを防ぐために、図 2-2 に示すとおり、ベテランと若手が統一感を確立していく必要があります。

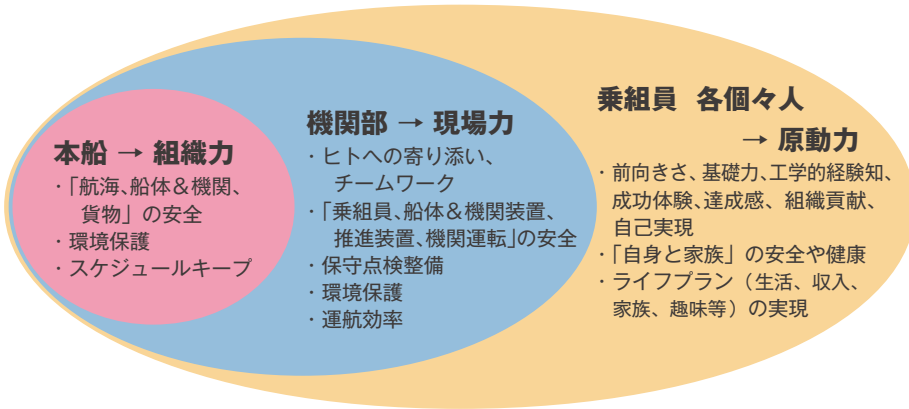

統一感の確立	個人行動の根底「信頼や安心（心の部分）」
	態度、感情（嫉妬）の制御や管理
	感情制御知識「信頼力、原則力、評価力、伝達力、成果力、自動力」
	「ウソをつかない、言い訳をしない、仲間を裏切らない」＝「保身に走らない」

図 2-2 チームビルディングの約束事

したがって、組織の統制と規律が求められる船上業務においても、ベテランが多様な思考を持った若手と信頼関係を構築するために、「信頼力、原則力、評価力、伝達力、成果力、自動力」といった6つの力を活用することが有効です。

## 6つの力



**信頼力**



**原則力**



**評価力**



**伝達力**



**成果力**



**自動力**



**信頼力**：自己保身是最弱のリーダーを作る。

否定せず、部下を手助けし、有言実行する。



**原則力**：ビジョンが生んだルールは強い。

明確なビジョンを持ち、チームのあり方を決める。  
ルール破りは連帯責任、ミスやズレを防ぐルールを作る。  
言行不一致をなくす。



**評価力**：役割への絶対評価がやる気を生む。

不当な優しさは不要。  
一喜一憂ほど恐ろしいものはないという結果に至るロジックを知る。  
役割を認識させる。  
部下の教育こそ最高の投資である。



**伝達力**：「伝えたか」でなく「伝わったか」。

常に挑戦し、インプットをはかる。  
伝えたいなら反復する。  
浮かれたコミュニケーションはしない。  
最高の姿を共有する。



**成果力**：チームが最高の戦力を発揮する仕組み。

リーダーは誰よりも働くこと。

何が起きてもやりきり、「機会指導」で戦力化する。

1人の人間として部下と向き合い、生きたマニュアルをつくる。



**自動力**：部下が自ら動き続ける雰囲気をつくる。

部下の居場所をつくる。

若手にはとにかくマネをさせる。

本物のリーダーは上司も部下も勝たせることができる。

継続こそが力なり。

相手を軽んじて言うことを聞かせようとすれば、反発されたり関係の構築が困難となるので、「相手に敬意」を払わなければ動いてはくれません。これは、シンプルに「ウソをつかない、言い訳をしない、仲間を裏切らない」ということを意識することです。言い換えれば、「保身に走らない」ということです。これを基本とした両者の価値観の相互理解によって協調や共感が芽生えれば、機関部は最強のチームワークを構築することが可能となり、高い質の業務成果を獲得できます。

船主および船舶管理会社は、事故防止対策として、SMSや安全管理規定を強化する傾向にあります。乗組員のチームワークを妨げるものであってはならないと考えます。

## 2-2 なぜ保守点検整備が必要なのか

航空整備士のヒューマンファクターのセミナーに参加した際、船舶機関部にも通じるヒントが多く有ることに気づきました。

### 船舶機関部に通じるヒント

航空分野では、航空機設計に人間の特性や能力を十分考慮することで操縦操作の向

上に効果を上げました。ヒューマンファクターへの認識が始まったといわれています。また、航空機技術が高度に進化した近年でも、かなりの部分を人間に依存しているため、安全性の向上には人間の特性を理解し、機械と統合したシステムとして行動することが極めて重要であるとの認識が深まっているという背景に筆者は注目しています。

輸送媒体である飛行機や船にとって、「最大の脅威」を図2-3に示します。航空機では、「ヒト」の保守点検整備不良によって機体損傷やエンジン停止を起こしたり操縦ミスをしたりとすると「重力」によって墜落に至ります。

船舶も、「ヒト」の保守点検整備不良によって船体損傷や主機停止を起こしたり、操船ミスをしたれば、「水（海）」上で不安定・不便・隔離が発生して海難事故に至ります。両者の脅威の共通するのは、「ヒト」になります。



図 2-3 何が最大の脅威か？

航空機や船舶は、運航開始前に、規則に基づいて設計され正しく動くように製造されたことを検査し、合格すれば証書が発行されます。航空機では耐空性を具備した証しで、船舶では堪航性の証しです。

保守点検整備は、「備わっている耐空性や堪航性の維持」を目的とし、「ヒト」が設備に関する欠陥や問題の有無を発見するために「必要とされる積極的行動」です。



そして、それを行うのは「ヒト」です。「ヒト」が脅威である観点から、その指導にあたっては若手の気持ちに寄り添うために、ベテランも「保守点検整備とは何か？」を再確認することが求められます。

## 2-3 技術とヒトとの調和：4M管理

航空機の世界では「耐空性」を維持し、守り続けるために必要な保守点検整備を適切に管理する原則として、図2-4に示す、4M管理が欠かせないといわれています。

保守点検整備は、必要な知識を含む方法（Method）を、身に着けたヒト・人財（Man）が、資材（Material）と設備（Machine & Facility）を利用して実施していきます。それぞれの頭文字が4つのMです。4M管理はERMと同じで、品質管理の実行が肝要です。

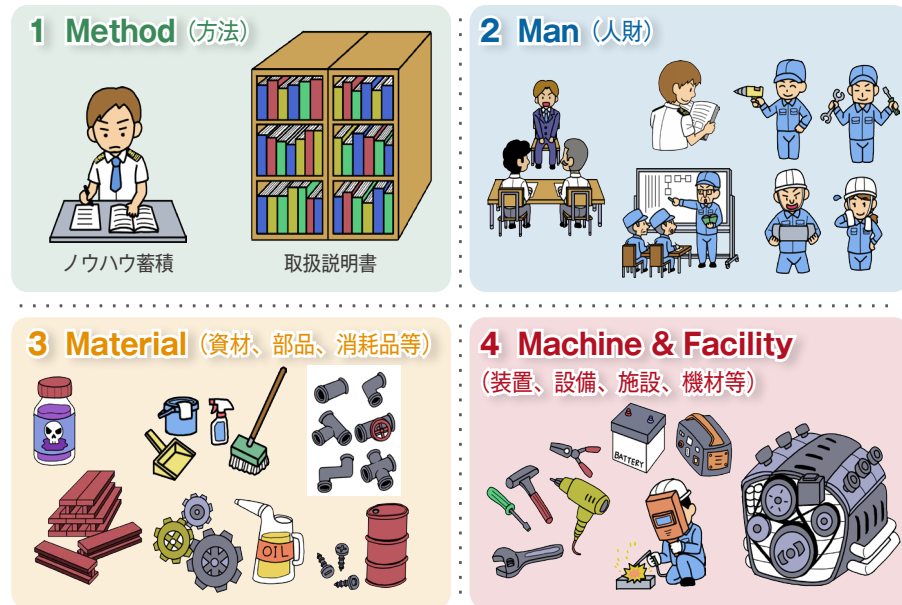


図 2-4 4M管理

例えば、設備についてみれば、「壊れた計器」で計測した結果で部品交換の良否を判断したり、「校正されていないスプリングが劣化したトルクレンチ」でボルトを締めたり、あるいは、部品に関して「海賊部品」を使用しても4Mが成立しません。表2-5に、航空機と、船舶の4M比較をしました。4Mは船舶分野にも共通するので本船でも再点検してみてください。

産業	航空機	船舶	
重要点	重力 ヒト	水（海） ヒト	
4M	Method (方法)	知識、保守点検整備、取扱説明書、手順書、トレーニング、教育	知識、保守点検整備、取扱説明書、手順書、トレーニング、教育
	Man (人財)	航空整備士 (管理職、上司、部下、先輩、後輩)	機関部乗組員 (管理職、上司、部下、士官、部員、先輩、後輩)
	Material (資材、部品、消耗品等)	保守整備部品、付属品、潤滑油、艀装品	保守整備部品、消耗品（船用品、化学薬品、潤滑油）
	Machine & Facility (装置、設備、施設、機材等)	施設、機器、計測器、工具、整備用機体格納庫	設備、機器、計測器、工具、修繕造船所

表 2-5 4Mの比較

## 2-4 ヒトには限界がある

ヒューマンエラーを発生させる要因に、以下の認識過程があります。

### ■ 入力過程におけるエラー

例：見回り時に機器が発している情報（圧力や温度変化など）の見落としなど

### ■ 記憶過程におけるエラー（短期記憶の限界、長期記憶によるエラー）：ラプス

例：計画したことを忘れた、作業未完了なのに完了と思い込んだなど

### ■ 判断過程におけるエラー：ミスエイク

例：その行為が正しいものと思い込んだ、適用されない手順書に従って作業したなど

### ■ 逸脱（違反、バイオレーション）の誘因

例：やむを得ず、指定されていない工具を使った、安全と思い、所定の保護眼鏡を着用しなかったなど

### ■ 出力過程におけるエラー：スリップ

例：遠隔監視システム操作のキーボードで隣の異なるキーを打った、チェックシートの項目を飛ばして先に進んだ、主機増速プログラムバイパスボタンの横にあった主機非常停止ボタンを押してしまい、主機が非常停止した（「3-2-1 米国での推進力喪失事故：船橋における主機の誤操作」を参照）など

上記要因のうち、入力過程におけるエラーを機関部作業にあてはめてみます。

### 入力過程におけるエラー

例として表 2-6 に「入力過程におけるエラー」を示します。視覚をイメージしてください。機関室見回り中、「1つのことに集中している」「漫然とチェック」している、「違うことを考えている」「早とちり」などをすると、目から入ってきているはずの身

の回りの「色」「数値」「計器の状態」「目分量」「スイッチや弁の開閉状態」等の情報が平常の景色や風景のようにイメージとして認知され、選択・判断・決定の過程へ正確に伝達されず、最終的には出力に影響を及ぼします。その背景に、類似の表記、わかりにくい表示、忙しい、疲労、寝不足、加齢、体軀等などの要因も影響しており、それらが重なれば、エラーのリスクが高くなります。寝不足は飲酒時と同等の脳機能低下を招くため要注意です。各過程のエラーに関し、「参考資料 02 どのような状況でエラーは起きるのか？」(P.84) も参照してください。

入力過程におけるエラー	
入力信号をキャッチできなかった。	<b>1つのことに集中</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・視力／聴力に制限がある。</li> <li>・視野に制限がある。</li> <li>・可視域に制限がある。</li> </ul>
入力信号をキャッチしたが、処理しなかった。	<b>漫然とチェック</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入力信号に関心がない。</li> </ul> <b>違うことを考えている</b>
入力信号はあったが、錯覚した。	<b>早とちり</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・関心はあるが、解釈を間違えた。（早合点、勘違い、思い込み）</li> </ul>

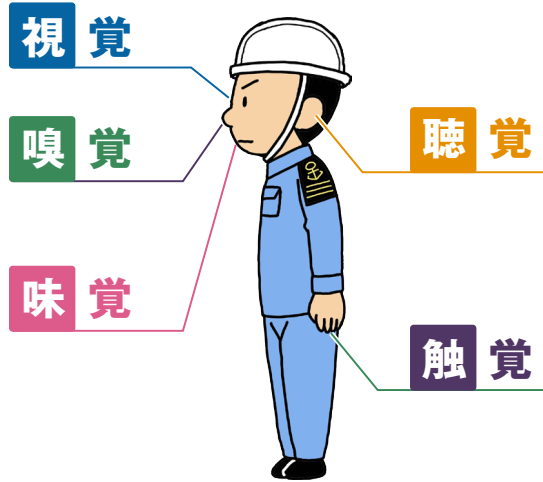


表 2-6 入力過程におけるエラー

ヒトは、判断し行動していくために五感を働かせて情報を収集しています。一般にいられている五感による情報収集の割合を図 2-7 に示します。



ヒトの五感



ヒトの五感の割合

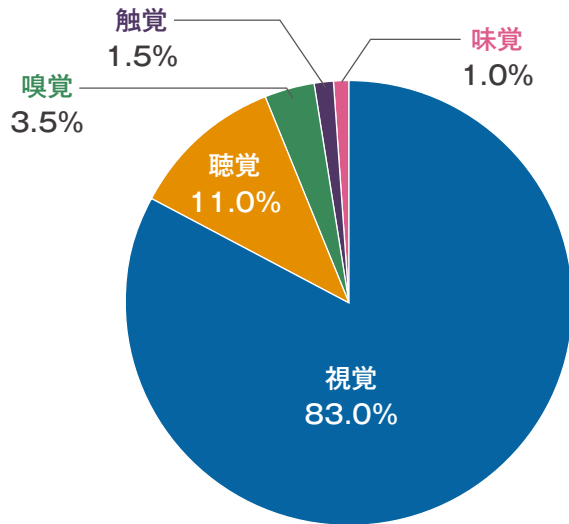


図 2-7 五感の割合

意外にも、83%を視覚、11%を聴覚が占めています。しかし、脳は知覚した情報を全て処理できないため、脳であらかじめ「ある程度イメージした情報」に沿って見聞きしており、そこにヒトの主観が入れば見たいものしか見えず、聞きたい音しか聞えなくなるのです。これらは、機関運転や保守点検整備の判断に大きく影響します。

ヒトは「見る、聞く、判断する、行動する」という素晴らしい能力を持っていますが、限界があるのでヒューマンエラーを生じさせます。したがって、達成しなければならない目標とそれに利用する装置を調和させなければなりません。それができないと機関装置の誤操作や整備不良などに至ります。

航空機の世界では、表 2-8 に示す「人間の能力とその限界」が必須事項として、資格要件、整備プログラム、整備訓練等とともに基礎教育に組込まれ、国家試験にも出題されています。船舶分野もぜひ見習わなければならない重要ポイントと考えます。

POINT

- (1) 人間の能力とその限界を知る。
- (2) それを踏まえて、人間とシステムおよび環境との調和を目指す。

表 2-8 人間の能力とその限界

## 2-5 機関事故のエラー連鎖事例

機関事故も小さなエラーが連鎖した結果、発生しているものがほとんどです。

### 機関事故のエラーの連鎖の例

図 2-9 は機関事故のエラーの連鎖の例を示します。次のようなヒューマンエラー（赤字）が連鎖しています。

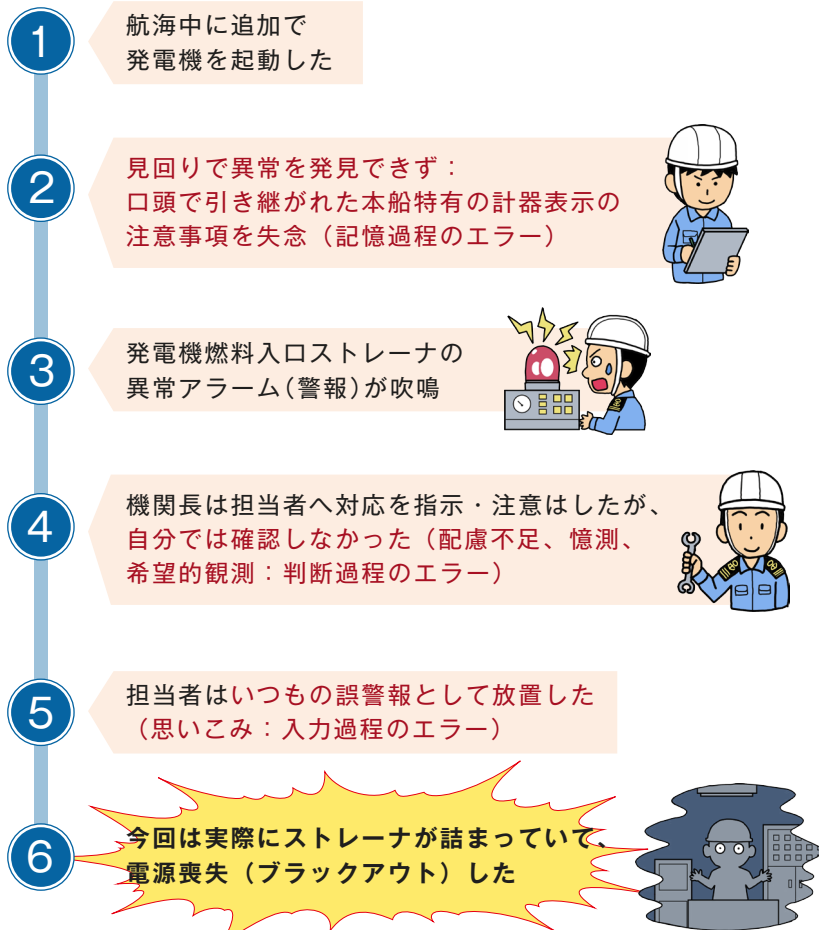


図 2-9 エラーの連鎖：機関事故例

対策としては、ERM や BRM の原則どおり、1 人のミスチームワークによって、誰かが早期に気づき、「注意し、サポートする」ことに尽きると思います。

この例の背後には次のような状況がありました。

- 三等機関士は初実職で 3 日前に乗船し、M0 チェックに不慣れなため、それを完了するのに一生懸命だった。
- 機関長は陸上勤務から海上勤務となり、久しぶりの乗船直後だった。
- 発電機の担当は二等機関士。5 年ほど海上勤務が続いており、また、本船では乗船期間が最も長く、自分自身が機関室の現場を最もよく理解していると思いつ込んでいた。

ストレーナ差圧警報の発生時に、図 2-10 に示すロジックツリーに沿って物理的異常（ストレーナ閉塞）であるか、電気的異常（信号、配線等）であるかに分けていけば、最終的に 8 項目の点検事項を導いて全体像が把握できたと思われます。その結果、担当者はトラブル事象の 8 項目の点検事項に関し、機関長と相互理解を図り、共通認識を形成し、関係する機関運転管理、保守点検整備作業、および、トラブル対応等において、エラーの連鎖を断ち切って事故防止へ発展させることができたかもしれません。

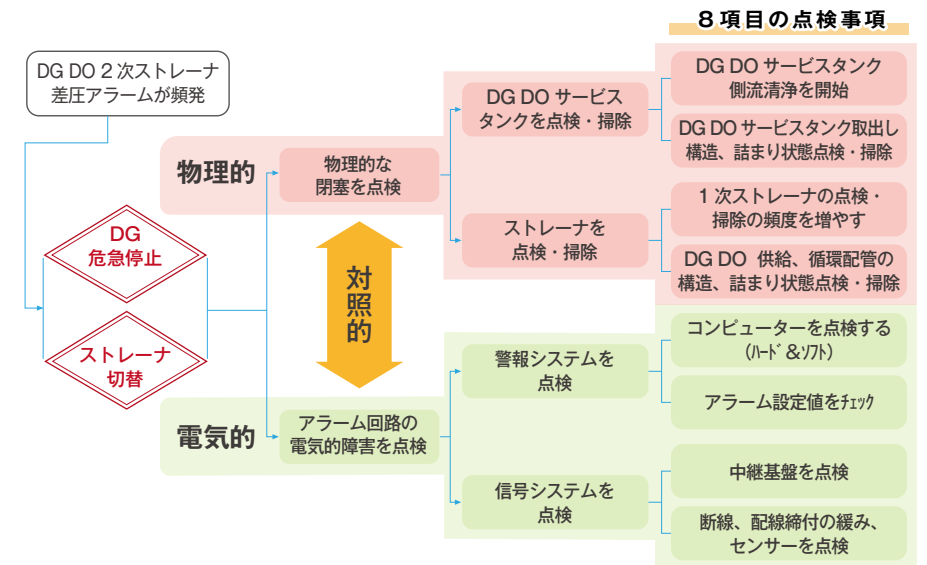


図 2-10 ロジックツリー：ストレーナ差圧警報の場合



この例以外のさまざまな作業において、各機器の担当者に対してこのような技術的な基本対応チャートを用意し、機関部内の協力体制の下で本船特有の弱点や経験者の助言も追記した独自のトラブルシューティング方法を検討します。そのとき、機関部が一丸となって連携プレーができる体制の構築を心がけることが機関長に求められます。

問題解決の分析方法には、ロジックツリー分析以外にも、フィッシュボーン分析という手法もあります。（「参考資料 03 問題解決手法」(P. 86) 参照）

## 2-6 保守点検整備で注意が必要なこと

会社や本船が机上で完璧な手順書を作成できたとしても、前述したようにヒトが作業を行っているのでヒューマンエラーを完全に排除できません。スイスチーズモデルを提唱したことで有名な英国の心理学者ジェームズ・リーズンは英国空軍や米国海軍の航空医学研究所で勤務経験があります。彼の共著書『保守事故』によれば、航空機の保守整備エラーは表 2-11 に示す環境で発生しています。

### 保守点検整備エラー

- (1) 作業者が手を下す。
- (2) 磨耗や劣化のレベルに固差があり、定型的な手順化が困難なため、組織・管理・意識の影響を直接受ける。
- (3) 組立過程は、分解過程より、記憶力/注意力へストレスが及ぶ。
- (4) 多くの事故原因：部品間違い、部品据付不良、間違った部品取付け、電気配線不良、保守後の異物（工具、布切れ等）の置忘れ。
- (5) 組立ての手順が数通りある。
- (6) 簡便で手早く済む作業手順があり、手順書に違反。（例、非承認の自分マニュアル）
- (7) 過労 等々

表 2-11 保守点検整備エラー

本船乗組員および陸上管理者・監督は、船内でも同じことが発生していることに気づ

いています。保守点検整備エラーが多く発生するのは、表 2-12 に示す「(1) 決められた時期に作業を実施しない。(2) 決められていない作業を実施する」時です。例としてはメーカー推奨の潤滑油量を発電機へ補給しない（「3-2-2 ノルウェーでの電源喪失事故：電気推進船における発電機への不十分な潤滑油補給」を参照）。

### 保守点検整備エラーが発生する時

- (1) ヒトが推奨タイミングで、状況に応じて必要な保守点検整備作業や、取扱説明書に推奨された内容の保守点検整備作業を実施しない。
- (2) ヒトが不要であったり、禁止された保守点検整備作業を実施する。

表 2-12 保守点検整備エラーが発生する時

これを防ぐために、船主や船舶管理会社は、「2-4 ヒトには限界がある」で述べたように表 2-11 と表 2-12 に示した保守点検整備エラーに関し注意喚起を繰り返すことが必要です。

他方、重要な保守点検整備を確実に実施できない場合もあります。それには、次のような背後要因が考えられます。

- コストセーブのために、本船へ十分な品質と数量の予備部品が供給されない。
- タイムスケジュールのため、保守点検整備の時間が確保不十分となる。
- その結果、本船の乗組員が保守点検整備を実行する意欲を喪失し、最悪のケースでは、保守点検整備をする能力が劣化する。

**すなわち、4つのMおよびERMの「崩壊」です。**保守点検整備の進捗が思わしくない場合に、乗組員任せにせず、船舶管理会社はその理由と会社側の管理体制の関係も分析することが必要です。一段上の安全レベルを目指すには、会社から本船へ寄り添う体制の確立が欠かせません。

## 2-7 本船では、いつ・何を判断・評価すべきか

機関当直の基本は機器の状態監視（現状認識）です。機関部の状態監視を行う場合、「現場で、いつ・どこで、何に要注意であるか」を常に考えなければなりません。表 2-13 と表 2-14 に、それぞれ機関運転時と保守点検整備時の基本チェックポイントを示します。

### 機関運転時の基本チェック事項

分類	「設備、機器、装置」の状態	「判断すべきこと、評価すべきこと」は、何か？ 問題意識をもって、機械の悲鳴を聴く！
機関運転管理	運転準備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・圧力計、温度計、回転系の計器類の指示は正確か？</li> <li>・計器類やサイトグラス等のガラスの割れ・汚れはないか？</li> <li>・目盛は判読しやすいか？</li> <li>・機関装置の周囲の照明は十分か？</li> <li>・潤滑油、冷却水、燃料油等の系統は確立できているか？</li> <li>・制御スイッチや制御弁は正しい位置にあるか？</li> </ul>
	起動時	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続運転可能か否か？ 正常状態か？</li> <li>・危急手動停止しなければならないか否か？ 異常状態か？</li> </ul>
	運転中 (状態不良、異常、漏れ、警報、振動、騒音、異臭等)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・継続運転可能か否か？ 正常状態か？</li> <li>・危急手動停止しなければならないか否か？ 異常状態か？</li> </ul>
	危急手動停止	<ul style="list-style-type: none"> <li>・修理可能か？ 放置せざるを得ないか？</li> <li>・関連するシステムや機器を含め追加の点検・確認することはあるか？</li> </ul>

表 2-13 機関運転時の基本チェック事項

### 保守点検整備時の基本チェック事項

分類	「設備、機器、装置」の状態	「判断すべきこと、評価すべきこと」は、何か？ 問題意識をもって、考えながら観る！
保守点検整備管理	整備準備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4 M（保守点検整備方法、作業要員、資材・部品、工具）等の準備やリスクアセスメントは整っているか？</li> </ul>
	整備中	<ul style="list-style-type: none"> <li>・開放整備した部品を、交換・新替しなければならないか否か？ 異常状態か？</li> <li>・開放整備した部品を、継続使用可能か否か？</li> </ul>
	定期整備	<ul style="list-style-type: none"> <li>・整備タイミングを期限（予定）とおりに行うか否か？ 早めるか？</li> <li>・整備タイミングを延長（延期）するか否か？</li> <li>・メーカー推奨は、本船の運航・運転状況に対して、適切な間隔であるか否か？ 早い？ 遅い？</li> </ul>
	修理	<ul style="list-style-type: none"> <li>・船上での本船乗組員によって自力で修理整備可能か否か？</li> <li>・緊急事態のため、陸上から製造者手配の作業員の手配が必要か否か？</li> <li>・修理整備作業が緊急で入渠しなければならないダメージ状況か否か？</li> <li>・現時点では、本船乗組員で応急修理整備作業を行い、本格修理を次回の定期入渠時に延期可能か否か？</li> </ul>

表 2-14 保守点検整備時の基本チェック事項

「2-4 ヒトには限界がある」で紹介したとおり、「漫然とチェックする」や「他のことを考えながらチェックする」とエラーの発生原因となります。それぞれの装置の点検で、情報不足に陥らないように、ベテラン／同僚の経験談や他船でのトラブル情報も思い出し、点検対象の異変を予想して意識的に状態監視を行うことも重要です。

すなわち、①機関運転のチェックならば、注意深く、心を傾け、機械の悲鳴を聴いて運転操作を行うこと、②保守点検整備ならば、衰耗・劣化状態を各メーカー情報や他船の同種事故事例などと比較しながら注意深く、機械の劣化・老化を観察・評価して処置を行うことが必要です。よって、乗組員は作業時に、問題意識をもって、考えながら観て、心を傾けて聴くことがポイントです。

## 2-8 第2章まとめ

技術者は、原理原則の科学（物理や化学）を理解し、それを応用した工学・技術を操ること（テクニカルスキル：技術力）が求められています。限られた人員で船舶を操らなければならない海技者は、ヒトの心の科学である心理学（行動特性の法則：ヒトの弱点）にも着目・配慮し、リスクの軽減のために人間工学を操ることも考えなくてはなりません。そして、装置を操る方法や手順などを策定する場合には、作業方法を機械中心ではなくヒトを中心とし、チーム構成員の知恵を持ち寄り、ヒトの行動特性による能力の限界（弱点 & 脅威）にも配慮して、実行面のレベルアップを導くことが究極的に必要です。

機関長や一等機関士といったベテラン自身が理想とする機関部のチーム作りはハードルが高いことも事実です。しかし、機関トラブルを発生させず安全運航を達成するには、若手乗組員から実行可能な最高のパフォーマンスを引き出す工夫をすることにベテランが取り組むことも必要です。そして、若手の意識が変わることも必要です。

しかし、他人の意識を変えることは困難を伴うので、持続可能な職場作りをするためにベテラン自身が持つイメージを変えることや、チーム全体の雰囲気改善を目指すことも大切です。そして、ベテランは安全空間となるように職場環境を整え、次世代を担う若手乗組員に、業務を遂行する基礎力の教え・導きをし、寄り添いながらその成長を手伝うこと（ノンテクニカルスキル）も求められます。そうすれば、若手は成長の方程式を自己開発し、身につけていきます。ベテランと若手が統一感を確立していくことです。

ベテランがシンプルに「ウソをつかない、言い訳をしない、仲間を裏切らない」といった基本を示し、両者の相互理解によって最強のチームワークを構築していくことが求められます。

「2-5 機関事故のエラー連鎖事例」で説明したように、次のようなエラー連鎖によって機関トラブルが発生しています。

- ① 機関部乗組員がテクニカルスキルに関し、知識・経験不足ばかりでなく、入力、記憶、判断、逸脱、出力等のエラーを生じた場合には、機関運転作業や保守点検整備に対する小さな状態異常の見落としが始まります。

- ② 乗組員が「慢心、思い込み、情報不足」によって、機関運転作業や保守点検整備に関し、本来の理由や目的を逸脱した運用を継続すれば、SMS や安全管理規定が目指す計画整備システムの成果を達成できません。

機関部乗組員は、どうしても機械 / 電気工学的な技術知識の完全性に注目し、機関装置を優先した対応にとらわれがちです。しかし、ヒトには限界があるので、これからはヒトが主役であることを意識し、手順書を策定する際にも、その作業方法をもヒトに合うように改善する検討が必要です。また、船主および船舶管理会社は技術的安全とヒトの弱点の双方を、図 2-15 に示すように、バランスよく調和させる意識を保守点検整備の心得の中に盛り込むことが重要です。

### 技術的安全とヒトの弱点との調和

#### 技術は基本

特効薬は無い、地道な取組みの積重ね！ = **基本動作に戻る。**

#### 技術的安全

エンジンルーム・リソース・マネージメント

保守点検整備

状態監視

教育

#### ヒトが主役

ヒトの弱点（能力の限界）に寄り添って組織（会社）は**基本動作を支援**する。

信頼 = 組織はヒトの弱点を支援

機関作業の中に潜在する  
ヒューマンエラーを予見・予測し、  
**心理学的・人間工学的視点から排除。**

乗組員の**安全空間（心理的安全）**を  
確保。  
「作業方法をヒトに合うように改善」

図 2-15 技術的安全とヒトの弱点との調和



## 第3章 緊急事態に備えて

機関部の使命は、「安定した推進力維持および電源確保」です。しかし、これらを確保できない場合に事故に至る恐れがあります。

推進力や電源を喪失した場合の影響には、一次的なものや二次的なものがあります。

### 1 一次的（直接的）な災害影響

図 3-1 に示す事象です。



図 3-1 運航に重大な影響を及ぼす P & I 事故

### 2 二次的な災害影響

下記のようなことが二次的な災害影響としてあります。

- ① 人的災害（傷病および死亡等）
- ② 環境に対する影響（汚染や破壊等）
- ③ 財物や貨物の損害に対する損害賠償請求
- ④ 「オフハイヤー」による経済損失
- ⑤ メディア報道による風評被害 等

乗組員は、ベテラン・若手とも各社の SMS や安全管理規定に基づいた各種業務に携わる際、前記の損害影響を理解することによって、日常的に当該業務に関わるリスク評価を習慣化していくと一段高い安全レベルの心構えが身に付きます。

### 3-1 推進力や電源の喪失の状態の共通認識

推進力や電源の喪失の原因はさまざまですが、部分的な場合と完全な場合があります。それらを的確に把握しなければ復旧体制を構築できません。船橋当直者も陸上の管理者も、機関部からの第一報を受信したら、簡潔かつ正確に状況を確認することが重要です。推進力や電源の喪失は、表 3-2 のとおり、自航不能損傷やデッドシップという完全な喪失状況と、その他の部分的な喪失状況に整理することによって的確な把握が可能です。

#### 推進力喪失と電源喪失の状態

##### (1) 推進力喪失

###### ① 部分的な喪失：出力低減損傷の場合

- ・主機の回転数減速
- ・主機の減筒運転
- ・主機の過給機カット

###### ② 完全な喪失：自航不能損傷の場合

- ・主機を運転不可
- ・部分的な状態なれど、環境影響により推進力供給や船体姿勢制御に至らない
- ・主推進プラントの運転条件が不成立  
運転条件不成立：電力不足のためボイラや補機を運転できず

##### (2) 電源喪失

###### ① 部分的な喪失：一部の電源装置から電力供給可能な場合

- ・ディーゼル発電機使用・起動不可、主配電盤システムが使用不可
- ・非常用発電機（発電機による電源供給不可）
- ・バッテリー（非常用発電機と発電機の両方から電源供給不可）

###### ② 完全な喪失：デッドシップの場合

- ・いずれの電源装置からも電源供給不可
- ・原動機起動用の起動空気、バッテリー、油圧等の貯蔵エネルギーが使用不可

表 3-2 部分的喪失と完全喪失

## 3-2 推進力と電源喪失の事例

国内外の事例を紹介します。

### 3-2-1 米国での推進力喪失事故：船橋における主機の誤操作

米国のテキサス州で、石油タンカーが運河（人工河川）の航行中に推進力を完全に喪失し、衝突および貨物の原油流出に至った事故です。

#### 事故概要

満載の石油タンカーが運河を航行中に予定時間よりも遅れていたため、水先人の指示によって、船長は主機回転数を急速に上げることを決断。増速プログラムバイパスボタンの操作を試みました。しかし、誤ってその横にあった主機非常停止ボタンを押し、その結果、主機が危急停止し推進力を完全に喪失しました。



図 3-3 運河での事故

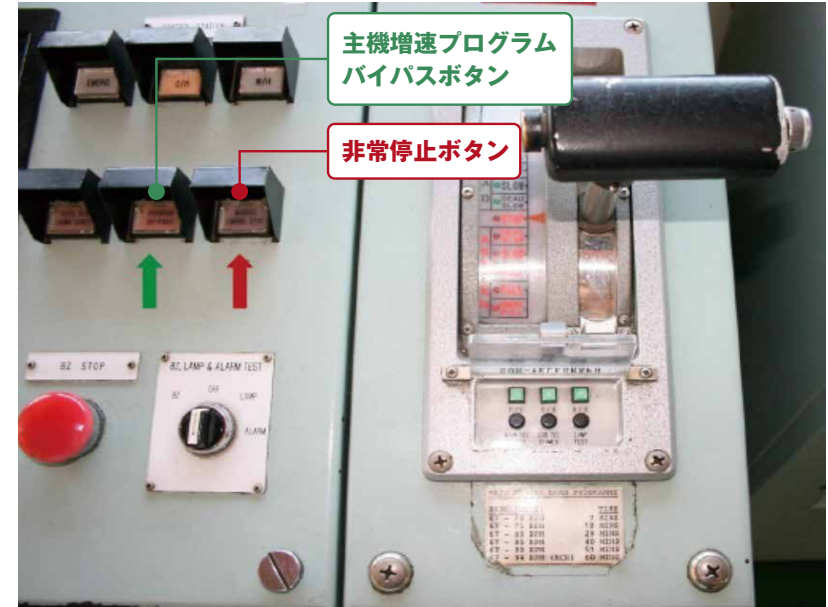


写真 3-4 非常用停止ボタンと主機増速プログラムバイパスボタン

危急停止後、右舷錨による緊急投錨を行いました。船体姿勢が制御不能となったため、接岸中の船舶に左舷船首が衝突しました。その後、さらに正面から航行してきたバージが右舷船首に衝突しました。これにより、右舷バラスタタンクと1番センター貨物タンクが破孔し、推定 462,000 ガロンの貨物原油が船外に流出しました。

### 3-2-2 ノルウェーでの電源喪失事故： 電気推進船における発電機への不十分な潤滑油補給

電気推進の客船が荒天航行中に、完全に電源喪失し、緊急投錨した事故です。

#### 事故概要

2019年3月23日13:50に、電気推進の客船は、計1,373名（旅客915人、乗員458名）を乗せ、ノルウェーのトロムソ（Tromsø）からスタヴァンゲル（Stavanger）に向けて3台発電機を運転して南西方向に航行中でした。

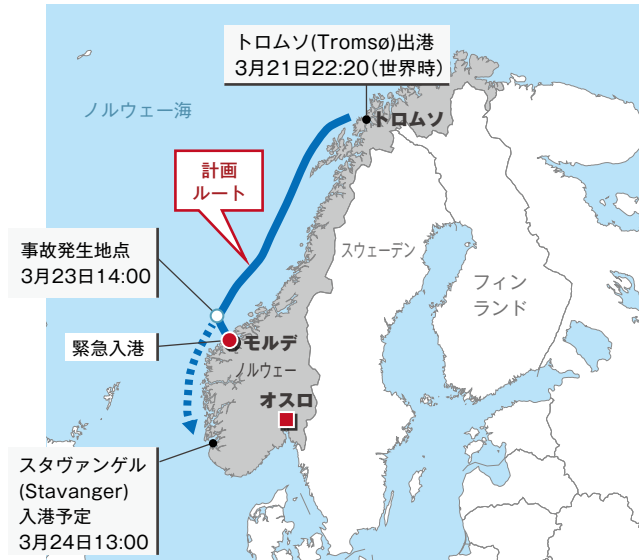


図 3-5 航路地図

その1週間前の3月16日に3号発電機（以下、DG3と記す。1号機、2号機、4号機もそれぞれDG1、DG2、DG4と記す）は過給機が故障し運転不能状態だったので、メーカー技師が乗船してDG3の過給機の分解作業を行っていました。

当時の気象は、強風と荒波（南西からのビューフォート風力9～10、有義波高9～10メートル）で、本船は荒天航海中でした。運転中のDG1、DG2、DG4は同日の早朝より潤滑油低位警報および圧力低下警報を数時間に渡り頻発していました。13:37から同発電機は順次非常停止したため、乗組員は停止した発電機の再起動の操作を行いました。13:58に全ての発電機が停止してしまい、その結果推進力を完全に喪失しました。本船は陸岸（浅瀬）方向（南東）へ漂流を開始したため、2分後に遭難信号を発信し8～22分後に緊急投錨（右舷、左舷の順に投錨）しましたが、本船の圧流を止めることはできませんでした。DG1、DG2、DG4へ潤滑油を補給し24～36分後に乗組員はDG2を手動で再起動し主電源へ電源投入後、両舷電気推進器を起動できたので、本船は最低推進速力を確保できました。1時間09分後に、ヘリコプターによる旅客救助が開始されましたが、1時間26分～1時間48分後に、他の2台のDGも再起動し、前進半速を確保できました。そして26時間29分後に、最寄りのモルデ港へ入港できました。

詳細は、「参考資料04 ノルウェーでの電源喪失事故の詳細」（P.90）をご参照ください。

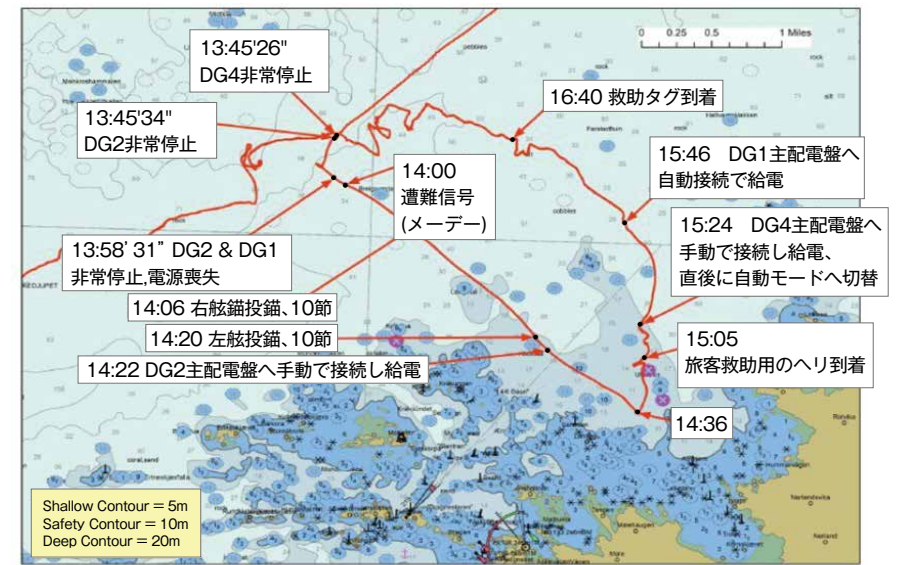


Figure 1: Sequence of events. Source: MAIB

図 3-6 事故時航跡

## 原因

- (1) 本船発電機のシステム潤滑油量に関するエンジンメーカー推奨はタンク容量の68～75%です。しかし、事故当時の潤滑油量は28～40%でした。荒天によるピッチングやローリングは、システム潤滑油の液面をさらに低下させ、潤滑油供給ポンプの吸込み能力を喪失させた結果、同潤滑油の圧力が低下し、安全装置が作動して発電機が非常停止しました。
- (2) 荒天航海の備えに関し、次の点について海上人命安全（SOLAS）条約に規定されている安全な帰港（Safe return to port）に基づいたリスクアセスメントが不足していました。

- スタンバイ発電機が無い
- 潤滑油の供給量が少ない



### 3-2-3 国内運輸安全委員会報告書：電源喪失事例

運輸安全委員会の事故検索データベースより、2011年から2018年の間で、航行中に、船内電源喪失または制御電源喪失をし、運航不能に至った船舶は8隻（うち港湾内5件）でした。（除く プレジャーボート、水上オートバイ、ミニボート、遊漁船、漁船、押船）

- 事故 1 荒天遭遇
- 事故 2 発電機の過速度保護装置
- 事故 3 直流 24V 制御電源の喪失
- 事故 4 制御回路の冷却ファンの故障
- 事故 5 入港スタンバイ中に、予備発電機の潤滑油ストレーナ掃除のため、自動起動を手動へ切り替え、運転中の発電機が调速機異常で停止し、バックアップできず
- 事故 6 運転中発電機の ACB の安全保護装置作動
- 事故 7 安全保護装置のセンサー故障のため、ボイラと主機が危急停止
- 事故 8 A 重油と C 重油の切り替え弁を中間位置として、C 重油が A 重油のタンクへ逆流して、A 重油運転中の発電機が危急停止等

詳細は、「参考資料 05 国内運輸安全委員会報告書：電源喪失事例」(P.92) を参照ください。

### 3-3 緊急事態発生時に取るべき本船対応

#### 3-3-1 機関システム

緊急事態発生時の本船対応を説明する前に、本船の機関室内にある機関装置の配置と関係を説明します。機関室主要機器の用途は下記のとおりで、図 3-7 はそれらの一般的な配置です。

- (1) 主機関&軸系：推進力発生
- (2) 発電機：電力供給
- (3) ボイラ：燃料や貨物の加熱源
- (4) 非常用発電機：発電機から電源供給不可時に、最低限の装置へ電力供給
- (5) 非常用バッテリー：非発電機から電源供給不可時に、制御系と一部照明へ電力供給

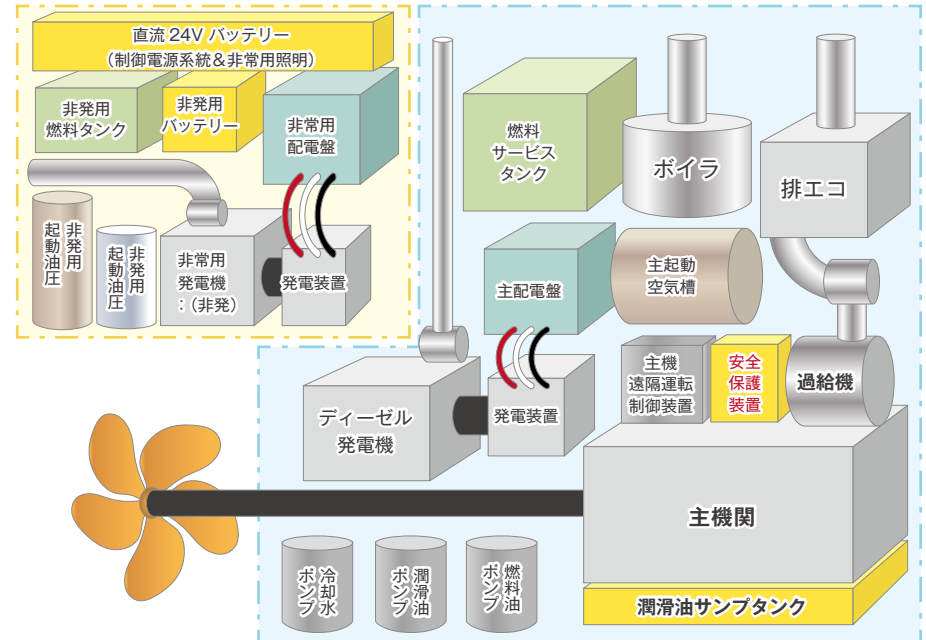


図 3-7 機関室装置配置図（ディーゼルエンジンプラント）

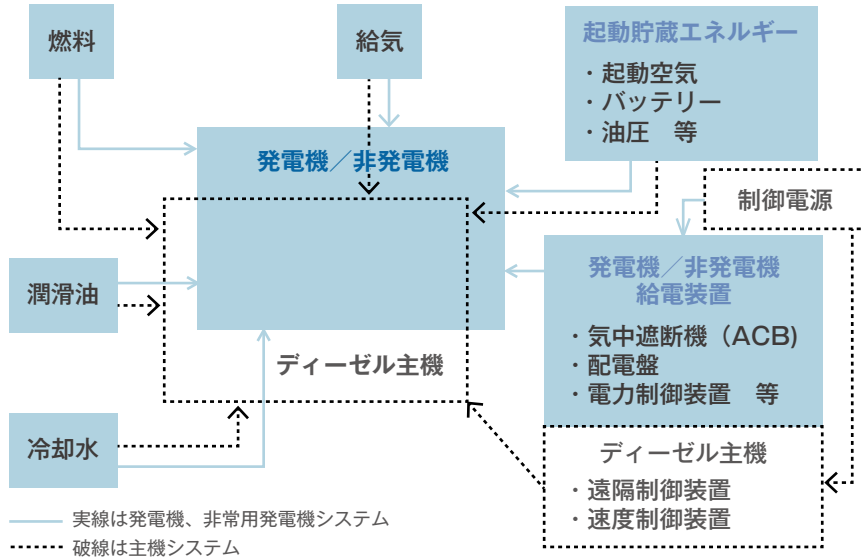


図 3-8 ディーゼルエンジンシステムの基本構成図

主機、発電機および非常用発電機等のディーゼルエンジンは、燃料・潤滑油・冷却水・給気・制御装置・給電装置・制御電源のいずれかに不具合が生じて正常に運転できず、推進力または電源の喪失に至ります。図 3-8 はディーゼルエンジンのシステム基本構成図です。

### 3-3-2 推進力喪失の解析

推進力喪失に至る原因を解析します。図 3-9 は、フィッシュボーンアナリシスによって、推進力喪失を主要因とその要素に分解し図式化したものです。

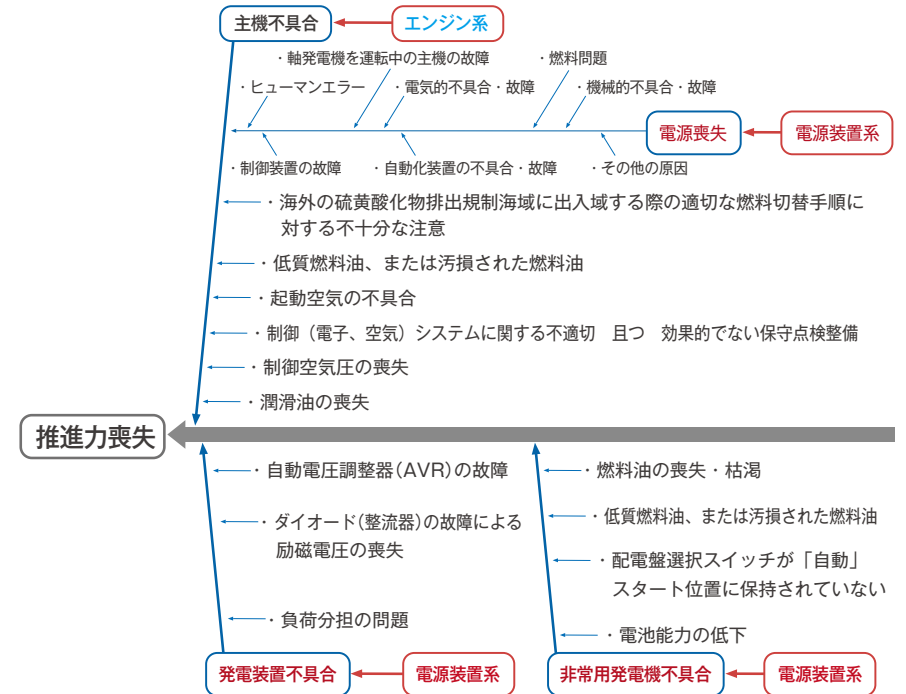


図 3-9 推進力喪失・電源喪失の全体像：フィッシュボーン・アナリシス

推進力の維持には、前述したように主機であるエンジン系の燃料、潤滑油、冷却水、給気、また、電源装置計の制御装置、給電装置、制御電源などの管理が重要となります。国内事故例からもわかるように、この中で電源装置系統の不具合も推進力維持に影響を及ぼすことに気付けなければなりません。したがって、主機の確実な運転を維持できるように、会社と本船が電源装置に関する計画整備や緊急対応訓練等について、今一度再点検することを推奨します。





## 2 機関部復旧作業

### 1) 船長への報告

船内および会社に、電源喪失の第一報を行う際、船長が現状の全体像を掴めるように、機関長は表 3-12 機関部対応手順に示す現時点の電源の供給元と供給先を正確に報告しなければなりません。また、図 3-13 電源概略図も補助資料として活用すれば電源供給元と供給先の関連が明確になります。

#### 機関部対応手順

##### (1) 電源の供給元と供給先の報告

- ① ディーゼル発電機：  
航海計器、通信設備、照明、主機（大電力装置）、補機（ボイラ）、消火ポンプ等
- ② 非常用発電機：  
航海計器、照明、非常用消火ポンプ等
- ③ バッテリーのみ：  
直流 24V 制御電源、通信設備等

##### (2) 復旧作業

- ① 初動：  
冷静に、現状確認、情報共有
- ② 第二：  
ドレンタンクに戻る加熱蒸気ドレンにも注意
- ③ 順次：  
同時並行で、原因リセット、再始動等
  - 1) 主機の遠隔操縦システムの制御位置を“W/H->ECR”へ切り替え、操縦ハンドルを Stop 位置にセットする。
  - 2) 蒸気タービン駆動機器は必要に応じてターニングを開始する。
  - 3) 非常用発電機が起動し、ACB が自動投入したことを確認する。
  - 4) 直接原因を確認し、発電機を再起動するために、それぞれの ACB が投入可能か否かをチェックする。
  - 5) スタンバイ発電機を自動または手動で起動して ACB を投入する。  
若しくは、運転していた発電機を再起動して ACB を再度投入する。
  - 6) 電気負荷に注意を払い、状況に応じて重要な補助機器を自動順次起動または手動起動する。
  - 7) 他の補機を起動する。
  - 8) 主機を再起動し、各作動状況を確認する。
  - 9) 原因を調査し再発防止対策を策定する。

表 3-12 機関部対応手順（ディーゼルエンジンプラント）

#### 〈 電源概要図 〉

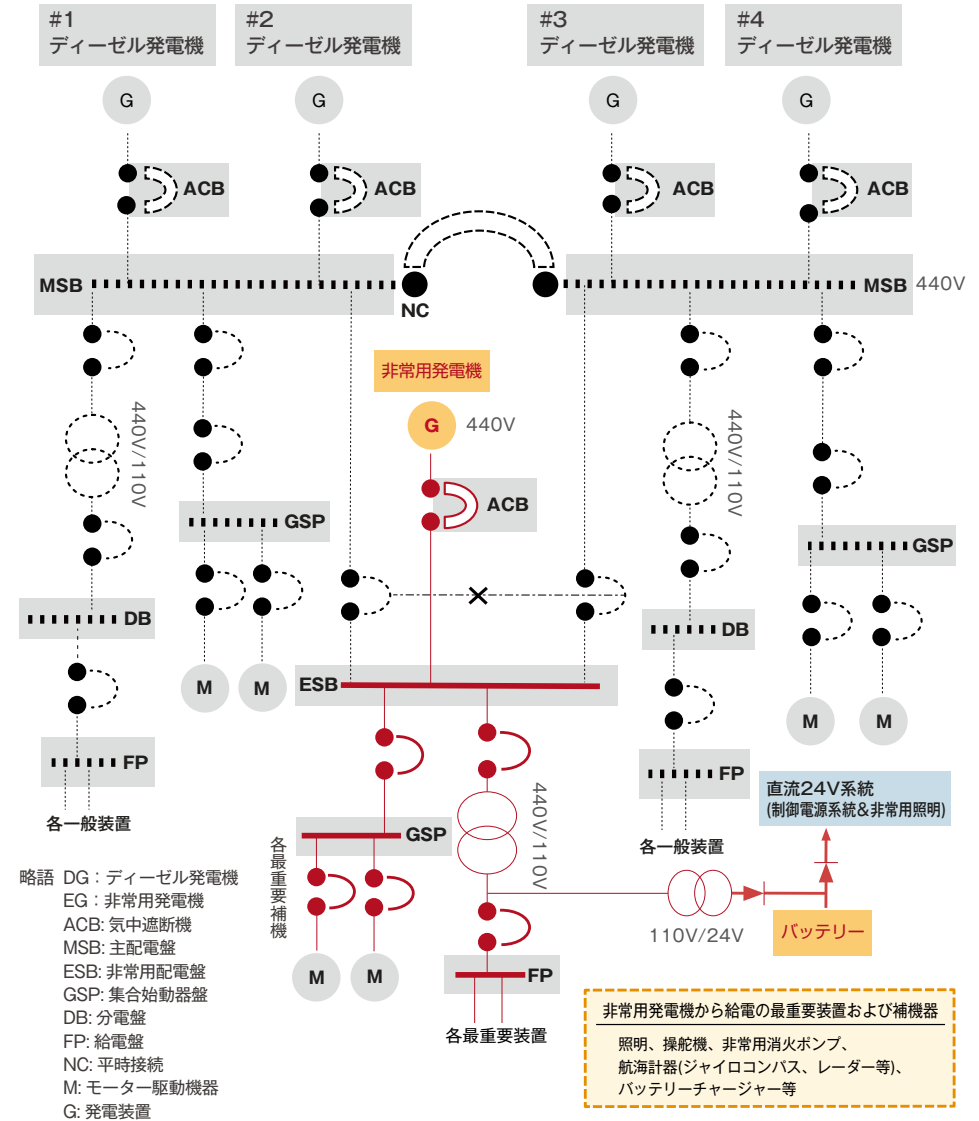


図 3-13 電源概要図

図 3-14 は復旧作業サイクルです。

機関部の復旧作業は、機関室での原因調査、状況の共通理解と認識、関係部署への進捗状況報告、不具合機器の手直し、再起動試運転、停止・停止失敗、原因調査の繰り返しになります。復旧作業が長期におよぶ場合には、疲労回復の観点から要員編成を全体制から二直あるいは三直体制へ移行し、可能なら陸上支援の手配を検討することも必要です。

〈 復旧作業サイクル 〉

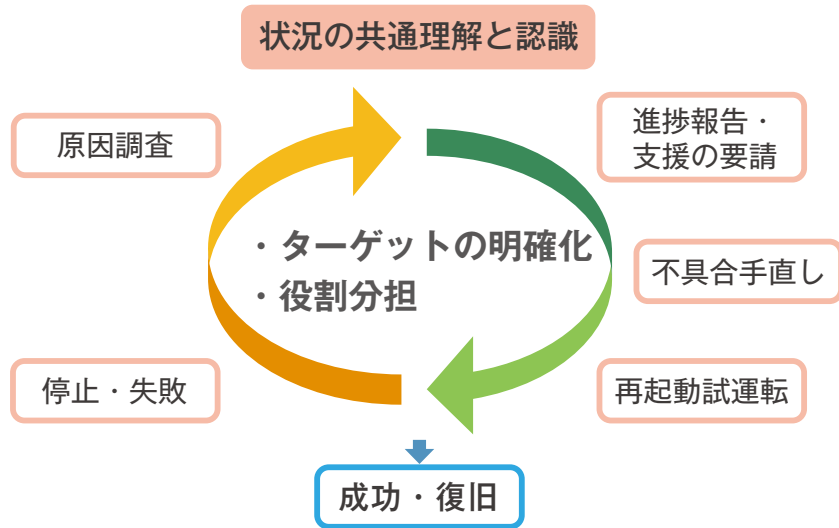


図 3-14 復旧作業サイクル

2) 復旧作業時の注意

表 3-12 の (2) 復旧作業「②第二」に関し、電源喪失によりボイラやポンプが停止していても、液体（蒸気）は物理的性質により下流（低圧）へ流れるため、ドレンタンクの水位や温度に注意を払ってください。

復旧対応パターンは、「図 3-10 復旧フローチャート俯瞰図」の中で、「青色」で示すものが発電機、「黄色」は非常用発電機、「赤色」はバッテリーのみの場合に色分けし

ています。電源供給元の状況によって分かれています。

特に発電機の再起動に時間を要する場合、非常用発電機から主配電盤へ逆（フィードバック）給電が可能な切替えシステムを本船が装備していれば、これを活用できます。しかし、こうした設備操作は乗組員がドック経験などを有していないと、非常用配電盤から逆給電への切替え操作に不慣れであることが多く、緊急対応が不十分になることもあります。平時の操練や非常用発電機の起動試運転等の機会に併せてこのような緊急事態対応の船上習熟訓練を本船で実施することを推奨します。

3) 原因除去

表 3-15 にエンジンと電気装置の不具合の代表的な原因を示します。本船やシリーズ船での過去事例は原因対策の究明に有効です。本船はこうした情報を活用して、復旧の過程において速やかに原因を本船でチェックし異常を排除しなければなりません。

エンジン系	電源装置系
<p>(1) エンジンの不具合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① ディーゼル発電機                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 燃料                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ストレーナ詰まり</li> <li>・ 燃料配管内のエアロック</li> </ul> </li> <li>(b) 過速度トリップ                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 速度センサーの誤動作</li> </ul> </li> <li>(c) 潤滑油圧力低下 トリップ                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ストレーナー詰まり</li> <li>・ 圧力スイッチの故障</li> </ul> </li> <li>(d) 冷却清水 温度過昇 トリップ                                     <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 温度制御バルブや温度センサーの故障</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>② 蒸気タービン発電機                             <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) 軸振動過大、軸位置移動、排気圧力高、過速度、潤滑油圧力低下 等</li> </ul> </li> </ul>	<p>(2) 電气的不具合</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>① 気中遮断機 (ACB: 発電機と母線の遮断器)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 過電流</li> <li>・ 低電圧</li> <li>・ 逆起電力</li> <li>・ ACB の機械的不具合</li> </ul> </li> <li>② 配電盤母線                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電圧 : 過高・過小</li> <li>・ 周波数: 過高・過小</li> </ul> </li> <li>③ 制御電源                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電圧低下</li> <li>・ フューズ断線 等</li> </ul> </li> </ul>
<p>過去事例</p> <p>(3) 過去経験事故例のチェック</p>	

表 3-15 電源喪失の原因図

#### 4) 運転管理上の予防措置

運転管理上の予防措置を確実にするため、機関長は機関部乗組員に対して表 3-16 に示す「日常の予防運転管理」を励行させることが肝要です。

特に、乗組員は以下を最低必須事項とすることが推奨されます。

- ① スタンバイ操船中に、「3-2-3 国内運輸安全委員会報告書：電源喪失事例」の事故 5 で紹介したストレーナや燃料供給系の整備を行わないこと。
- ② バウスラストなどの大型電動機起動前は、十分な電力を確保すること。また、機関運転管理および非常用発電機管理に関し、スタンバイ機が起動できないリスクも想定し、定期的にスタンバイ発電機や非常用発電機の起動試運転・負荷試運転を実施すること。

##### 日常の予防運転管理

###### (1) スタンバイ操船中

- ① ストレーナや燃料供給系の整備を行わない。
- ② 甲板部は主機の起動回数制限を認識（1 軸 12 回）する。
- ③ 軸発電機から発電機へ運転の切替えは、機関操作が予想される入域前に実行する。
- ④ 後進テストは、操船中に使う燃料油に切替えた後の、水先人乗船前に、実施する。
- ⑤ 大型電動機（スラスト、係船機、大容量装置等）起動前は、十分な電力を確保する。
- ⑥ 航行制限水域の入域前にスラストと係船機の作動をテストする。
- ⑦ 仮に 1 台の発電機が停止したり、トリップしても電源を確保するために発電機を単独運転から並列運転（2 台以上）にする。

###### (2) 負荷移動と訓練

手動操作で、発電機を単独運転から並列運転へ、その逆もできるように訓練する。

###### (3) エンジン運転管理

- ① 運転管理に習熟する。
  - ・ 単筒カット運転の方法や、機関システムの作動過程順序。
  - ・ エンジン運転操作。
- ② 電源喪失の原因を理解し対処する。
  - ・ 燃料系統の圧力調整弁、ストレーナの詰まり、燃料供給配管の損傷、冷却清水の不足等。
- ③ 定期的にスタンバイディーゼル発電機の起動試運転・負荷試運転を行う。

・ 起動試運転：入港前 / 入峡前 / 毎週。 負荷試験：A 重油&常用負荷 & 30 分。

###### (4) 計画整備

定期整備を行う。

###### (5) 燃料管理

- ① 粘度調整は厳格に行う。
- ② 貯蔵タンクにカビが生育しないように、水分をこまめに排出する。

###### (6) 緊急対応

スタンバイ機起動失敗時の手順書を作成する。

- ・ 定期的に、実際に推進力喪失や電源喪失を起こし、復旧訓練を実施する。
- ・ 非常用配電盤から主配電盤への逆（フィードバック）給電の手順も含める。

###### (7) 非常用発電機管理

- ① 試運転時はバッテリーチャージャーを切り離し、バッテリー単独で行う。
  - ② 定期的に非常用発電機の起動試運転・負荷試運転を行う。
- ・ 起動試運転：毎週。 負荷試験：最大負荷付近 & 30 分。
  - ・ 英国海事沿岸警備庁の通達「MGN 52 (1998 年)」も参考となる。

###### (8) その他、事故調査

- ① 事故の根本原因を分析できる要員を養成しておく。
- ② 提案された再発防止策を効果的にするために、優先順位付けを行う。

表 3-16 日常の予防運転管理



### 3-4 第3章まとめ

海事安全当局の事故調査報告書は、国内外で推進力喪失や電源喪失事故が発生しているため、以下の注意点を紹介しています。

- (1) 予防のために、必要な日常船上管理は何か？
- (2) 発生後に、関係者間で、どのように効果的な情報共有を行い、連携するか？
- (3) 機関部も他部署の実施作業を念頭に、如何に原因を特定し、排除し、復旧作業を行うか？

それらを理解していても、ヒトは災害発生後にとっさの行動を取ることが困難なので、過去の事故例を参考にして厳しい緊急事態に直面することを想定し、平時にソフト面とハード面の対策を備えることが必要です。本船に適した準備と繰り返しの船上訓練を推奨します。「参考資料 07 パニック対策のために必要なこと」(P. 98) を参照ください。


## 第4章 バンカートラブル(補油燃料油に起因する機関事故)に備えて

安全運航を継続するため、安定した品質の燃料油を確保することは必須です。しかし、本船は時としてバンカートラブル(補油燃料油に起因する機関事故)に直面します。燃料油の性状に起因した機関トラブルが発生した場合、その補償をめぐって、原因と結果の因果関係が争点となることが多くあります。本船はトラブルに関する現象と認識した事実を時系列にまとめ、備船者などの関係者に対してトラブルの状況や問題の所在を説明するため、陳述書(Statement of Facts)を作成します。その際裏付けとなる証拠資料を収集することも必要です。

したがって、バンカートラブルに備えるには、乗組員が日常的に取り組む注意事項を再確認し、その時に注意しなければならない証拠保全の方法を心得ておくことも求められます。

### 4-1 補油問題における証拠保全の重要性

2018年に米国ヒューストンやパナマで補油された粗悪燃料油により機関事故が多発しました。

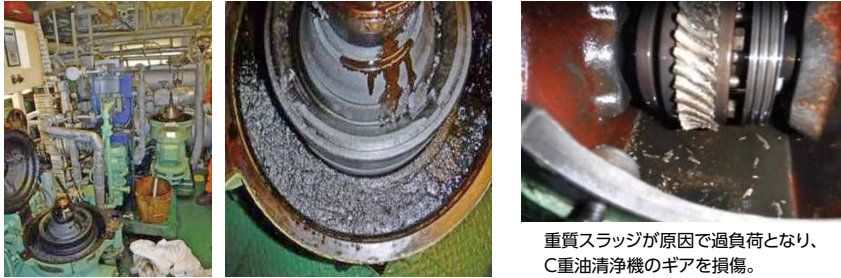

1時間通油後のC重油清浄機 : 重質&硬いスラッジで閉塞。

重質スラッジが原因で過負荷となり、C重油清浄機のギアを損傷。



燃料噴射ポンプ : プランジヤはバレルに完全に焼付き。




燃料加圧プランジヤがバレルに固着。

写真 4-1 (a) 国際独立タンカー船主協会の重要な報告  
(An INTERTANKO Critical Review)



スラッジ粒子 36 18 2018

C重油清浄機：重質&硬いスラッジで閉塞。

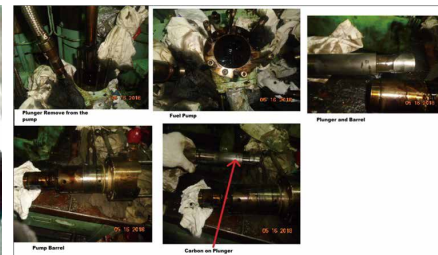

燃料濾し器(フィルター)  
: 視認可能な重質スラッジ、フィルターが完全に閉塞。

写真 4-1 (b) 国際独立タンカー船主協会の重要な報告  
(An INTERTANKO Critical Review)

写真 4-1 (a) および (b) は、国際独立タンカー船主協会 (INTERTANKO) が業界へ問題提起をした声明文に掲載された写真です。  
当該機関事故の代表的な状況は次のとおりです。

- ① 化学系混入物質により燃料噴射ポンプのプランジヤの焼き付きを起こし、主機、発電機が運転不能となった。
- ② スラッジの大量発生により油清浄機が閉塞し運転不能となった。

本船で機関事故が発生した場合、現場ではどうしてもその復旧対応に追われるので、バンカートラブルに関する証拠を散逸してしまいがちです。しかし、後の利害関係者間の係争で証拠が不十分であると因果関係の立証が困難となります。同事故の重大さに注目した戸田総合法律事務所 (海事事業に特化) は補油燃料油に起因する機関事故を法的に解決するため、以下の課題と対処策を提唱されました。

### 1. 課題

- ① 補油燃料油を原因として損害を係争する場合、整備・機器取扱・設計不良等の背景も争点となります。因果関係の立証に困難さを伴うため、燃料油の切替タイミングや異常発生の際の来歴および証拠保全等が極めて重要です。
- ② 他方、船上では復旧修理作業を最優先で取組むので、故障部品や抜き取った燃料油/スラッジ等を粗末に扱ってしまいます。重要な証拠を廃棄したりバンカートラブルに関する事実関係のレポート作成が後回しになってしまうと、証拠散逸のリスクが高くなります。
- ③ 実際に、多くの事例で証拠が確保されておらず、散逸していました。(スラッジや交換部品は現場で作業の間に、廃棄処分されやすい)



**要点** 日々の業務で現場作業に没頭すると忘れがちな、作業、確認、保守点検整備やその日時を含めた記録の習慣化が「我が身」を守ります。



## 2. 対応策

- ① 事故発生時に適切な措置（後述する「3. 証拠保全の要領」）を可能とするには、証拠保全の重要性の観点から、管理会社が日頃から乗組員の指導を行う必要があります。

**要点** 繰返し「教育」

- ② 本船から不具合報告があった場合、管理会社は速やかに備船者へ連絡するとともに、燃料供給者側へ抗議申立をできるように連携する必要があります。

**要点** 定められた対応フローに基づき「報告、連絡、相談」を行う。



写真 4-2 (a) 補油作業 タンク液位実測



写真 4-2 (b) 補油作業 タンク油量計算

## 3. 証拠保全の要領

表 4-3 は証拠保全の対応策の手順です。

### 証拠保全の対応手順

#### (1) 管理会社 / 本船が行うこと

- ① 乗組員は、疑わしい燃料の使用開始を明らかにするために、燃料タンク測深記録、油記録簿、機関日誌などへ、詳細に記録し、それを保管する。
- ② 乗組員は発生したスラッジなどを写真撮影（日付・時間入り）し、収集し、保管する。
- ③ 乗組員は不具合部品の写真を撮影（日付・時間入り）し、収集し、保管する。
- ④ 乗組員は管理会社へ提出するために、不具合の状況およびその対応方法を克明に記録し、報告する。
- ⑤ 管理会社は公文書として乗組員の陳述書を作成する。（問題油を使用するに至るまでの経緯、不具合の状況、不具合に対する対応などを簡潔にまとめる）
- ⑥ 乗組員と管理会社は燃料供給証明書（BDN）について、以下を確認する。
  - (a) 試料油容器（サンプルボトル）識別番号の記入が正確であること。
  - (b) 備考欄に試料油の抽出方法に関する情報があること。  
例：バージ側マニホールドで抽出した。  
連続滴下ではない。  
乗組員が立会いをしていない、など。



- ※1 燃料供給証明書（BDN）への記入漏れや不正確な点があった場合、直ちに乗組員の陳述書を作成し、継続的に処置対応すること。

- ※2 試料油容器の識別番号が燃料供給証明書（BDN）に記載のない場合、当該試料油の代表性に、性状分析の結果に疑義の生じる恐れがある。そのため、当該試料油の陸揚証明、燃料性状分析書など、繋がりを立証する資料を収集する（紛失しない）こと。



- ⑦ 供給時の試料油容器の保管を徹底する。  
 ・バージ陸揚げに備え、燃料タンク内の燃料油も本船からバージへの陸揚げ前に試料油を抽出し、保管を徹底する。(採取に偏りが生じないよう留意)

## (2) 船主（管理会社）／備船者が行うこと

- ⑤ 管理会社は公文書として乗組員の陳述書を作成する。(前項⑤と同じ)  
 (問題油を使用するに至るまでの経緯、不具合の状況、不具合に対する対応などを簡潔にまとめる)
- ⑧ 早期に詳細な検査 (GC-MS: ガスクロマトグラフィー (質量分析法)) を検討する。
- (a) 複数当事者でそれぞれが検査調査員を立てる。  
 (b) 合同確認試験とする。  
 (c) 事前に検査機関・検査方法を、燃料供給者側も含めて当事者へ周知する。  
 (不具合部品およびスラッジ・燃料タンク内燃料油の試料油抽出の際も各当事者でそれぞれ検査調査員を立てて行うこと。)



## (3) 備船者が行うこと

- ⑨ 早期に、備船者・燃料供給者側で徹底的に情報確認・収集を行う。

※実質燃料供給者がどの販売者から燃料油を調達したのかという供給連鎖を、管理会社／船主側では追及困難であるため、早期解決を目指し、備船者への調査協力をを行う。

表 4-3 証拠保全の対応手順

## 4-2 第4章まとめ

燃料油は備船契約に基づき、備船者から、船主（本船）へ供給されます。お互いの信頼関係が「船舶による海洋汚染の防止のための国際条約（MARPOL 条約）／付属書 VI 第 18 規則」で規定されている「燃料油の品質：船舶の安全を害し、機関の性能に悪影響を及ぼすものを含んではならない」とする約束を守ることによって安全運航が導かれます。

### 安全管理や保守点検整備に関する記録の一例

- (1) 機関日誌 (ログブック) や記録簿など
- (2) SMS や安全管理規定に規定された文書とファイル
- (3) 証拠としての交換した損傷部品
- (4) 運転時間に関する機器状態の監視記録
- (5) 損傷機器、運転履歴、潤滑油管理履歴、計画整備システム (PMS) とその保守点検整備記録
- (6) 業務懸案事項に関する船陸間の通信記録 (FAX, 電子メール等) の保管管理
- (7) 本船 (船長 & 機関長) と陸上側 (会社の担当者) の間の打合せメモ など

表 4-4


他方、事故処理の際に表 4.4 のような保守点検整備の記録が本船に残されていないと、保険会社は事故の経緯や内容を確認することが困難となる場合があります。日常業務の記録が時に重要な証拠や記録となることを理解していただきたいと思います。



# 第5章 2020年燃料油の留意点

2020年1月1日から、船舶の排出ガス中に含まれる硫黄酸化物(SO<sub>x</sub>)やSO<sub>x</sub>から生成される粒子状物質による人や環境への悪影響を防止する目的で、全世界的に船舶燃料油の硫黄分濃度に係る規制(SO<sub>x</sub>規制)強化が開始されています。本船が低硫黄(硫黄分0.5%以下)の適合燃料油を取扱う上で、乗組員が理解しておくべき注意点を説明します。

## 船用硫黄分上限指定海域

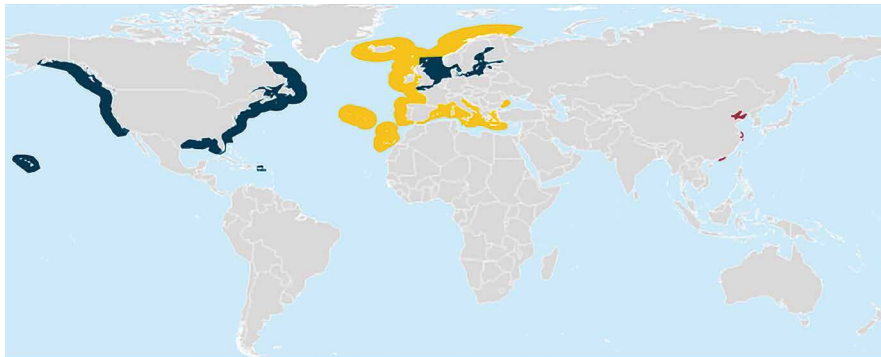

- 国際海事機関 排出規制海域
- 欧州連合 (EU) 低硫黄指定海域
- 中国 排出規制海域

図 5-1 船用硫黄分上限指定海域

## MARPOL 条約

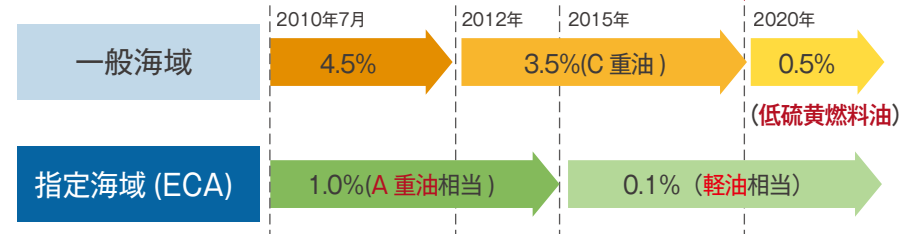


図 5-2 国際海事機関の海洋汚染防止条約による船舶燃料油の硫黄分規制

## 5-1 新規制適合油で懸念されていること

日本海事協会 (NK) は、2019年3月に編纂した「2020年からのSO<sub>x</sub>排出規制適合燃料油の使用に関するガイダンス」の内容を同年6月の同協会主催の技術セミナーで解説しました。

以下は日本海事協会 (NK) のセミナー資料とガイドラインを中心に、他文献も参照して当組合が加工しました。




### 5-1-1 製造方法による特徴

図 5-3 は船用燃料油の製造工程です。

原油は350℃以下に加熱され常圧蒸留装置を経て、軽質留分が分留されます。その残渣油は真空状態(31～38kPa)の減圧蒸留装置を経て、軽質留分(大気圧換算350～550℃)と重質留分(大気圧換算550℃以上)に分留されます。軽質留分は間接脱硫を経て低硫黄化され、さらに流動接触分解(FCC: Fluid Catalytic Cracking)を経てガソリン成分を抜き取り、ライトサイクルオイル(LCO: Light Cycle Oil)やクラリファイドオイル(CLO: Clarified Oil)となります。

《適合燃料油の製造工程》

安定供給／経済的観点：硫黄分 0.50%以下の残渣油が主流

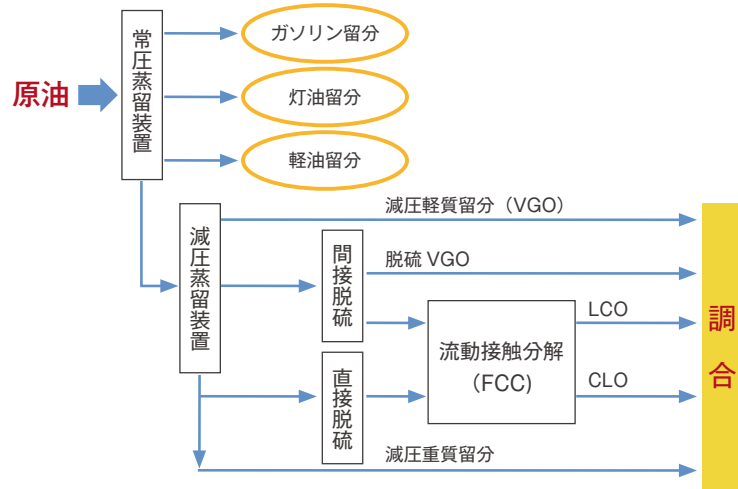

VGO：着火性の良い基材、直接バンカー重油に混合せず、分解装置の原料油として利用。  
(減圧軽質留分：Vacuum Gas Oil)  
LCO (ライトサイクルオイル)：低硫黄基材、動粘度が低い。  
CLO (クラリファイドオイル)

図 5-3 適合油の製造工程

適合燃料油の製造方法は、現在の精油技術では以下の 5 パターンといわれています。

- ① 製油所で製造した様々な低硫黄基材を調合する。
- ② 高硫黄原油の残渣油を脱硫する。
- ③ 高硫黄 C 重油 (例：メキシコ湾産原油、図 5-4 参照) と軽油を混合する。
- ④ A 重油 (MDO：Marine Diesel Oil) や軽油 (MGO：Marine Gas Oil) を使用する。
- ⑤ 低硫黄原油 (例：北海油田産原油、図 5-4 参照) の残渣分を使用する。

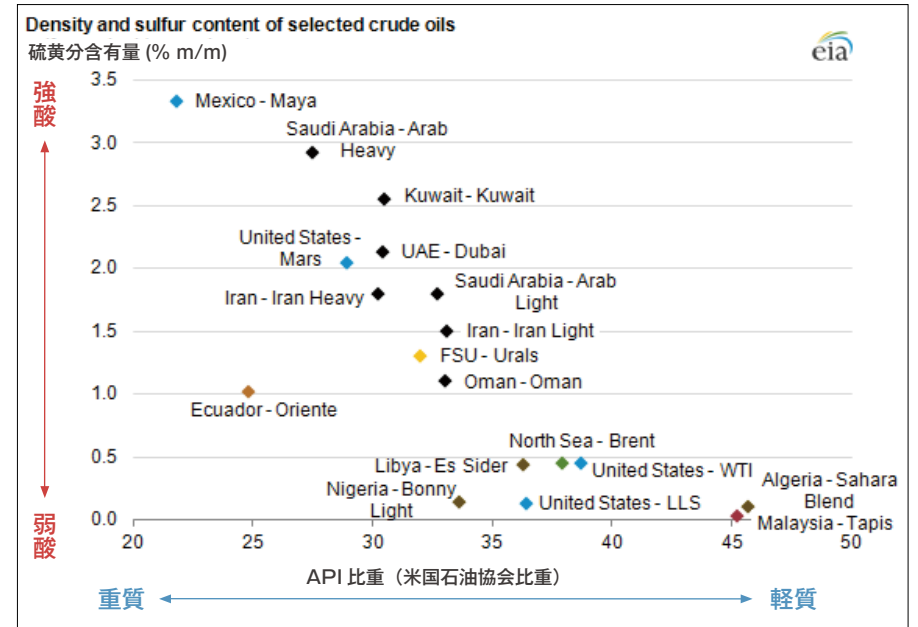


図 5-4 原油産地別硫黄分

図 5-4 は原油産地別硫黄分です。適合燃料油の基材には低硫黄のものが必須です。経済的な制限から、留出油および脱硫した残渣油だけでは十分な量の供給ができません。安定した供給量の確保のためには前述①の製造方法が有力です。

燃料油中の硫黄分含有量を規制値 (0.50%) 以下とするために、さまざまな基材を利用することによって硫黄分以外の燃料油性状が従来の一般海域向け燃料油 (HSHFO：High Sulphur Heavy Fuel Oil 硫黄分 3.50% 以下) に比べて多様化していきます。

- ① 原油を繰り返し蒸留した軽質留分以外の、さまざまな低硫黄基材を利用する。
- ② 原油は産地 (図 5-4 参照) や製油所の能力によって性状が異なる。そのため、適合油に混合される基材の比率も従来と比べて地域によって大きく異なる。

## 5-2 燃料油を安全使用するための留意点と対策

VLSFO（適合燃料油は残渣油 VLSFO〈Very Low Sulphur Fuel Oil〉-RM〈Residual Marine Fuels〉と留出油 VLSFO-DM〈Distillate Marine Fuels〉に分類されますが、以下では残渣油 VLSFO-RM を VLSFO と記します）を安全に使用するための留意点は、多様な基材の性質を理解することです。それが次の5つの性状です。

- ① 混合安定性
- ② 低動粘度化
- ③ 低温流動性
- ④ Cat-Fines
- ⑤ 着火・燃焼性

「従来燃料油（HSHFO：High Sulphur Heavy Fuel Oil）や留出油（MDO & MGO）の使用時トラブル」の教訓を通じて蓄積してきた燃料油性状の知見に基づき、各性状に対する「留意点」と「対応策の心構え」を考えます。燃料品質の基本は「ロスプリベンションガイド第30号 燃料油—品質と補油数量について」を参照ください。

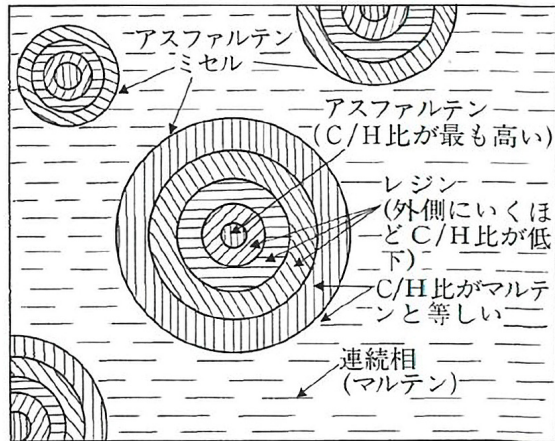


図 5-5 アスファルテンミセルの仮想図

### 5-2-1 ① 混合安定性

異なる2種以上の燃料油が混合した場合に、単独で状態を保っていた安定性が崩れ、いずれかの燃料油に含まれていたアスファルテンスラッジ等が析出されることがあります。その析出のしにくさを表したのが混合安定性です。



写真 5-6 底部にスラッジ沈殿・析出

写真：Class NK ガイドブック

#### 不安定な状態

重油中のアスファルテンは、図 5-5 のように、マルテン中で、安定したミセルを形成し、分散浮遊して、沈殿しません。しかし、他の燃料油との混合や熱的な変化あるいは酸化等の影響を受けて、ミセルの安定が壊れれば、アスファルテンが凝集を開始し、さらに粒子が成長した結果、スラッジとして沈殿します。（写真 5-6 参照）

芳香族系炭化水素が多く含まれる燃料油とパラフィン系炭化水素が多く含まれる燃料油が混合されると、アスファルテンを含むマルテンが不連続となるため、凝集が始まります。

#### スラッジ化した燃料油使用の想定される機器類のトラブルと対応策

トラブルと対応策を表 5-7 にまとめました。

##### 推定される機器類のトラブル

図 5-8 燃料油配管系統（1）、写真 5-9、5-10 各スラッジ参照。

##### 1 スラッジが配管を詰まらせ、燃料油の移送が不可となる

理由：以下の場所で、異なる組成の燃料油が混ざり合っ、アスファルテンスラッジが析出されるためである。

- ① 補油時に船体付き貯蔵タンク内

② 乗組員が船内機器の使用燃料油を適合油へ切り替える際に、セッティング（静置）/ サービス（供給油）タンク内や配管内

**2** 供給量が減少し、最悪の場合には主機停止（推進力喪失）や発電機停止（電源喪失）理由：以下の場合に、スラッジでストレーナが目詰まりを起こすためである。

- ① 船体付きタンク内で析出したアスファルテンスラッジが移送された場合
- ② 配管内で、異なる組成の燃料油が混合した場合

**3** スラッジ排出時に回転体の不釣り合いを原因とする異常振動が発生したり、油清浄機の損傷が発生する

理由：以下の場合に油清浄機内回転体にスラッジが堆積するためである。  
燃料油配管がスラッジでフィルターが目詰まりを起こす場合に、スラッジが燃料油システムの全域に拡がっており、同時に油清浄機ではアスファルテンスラッジの捕捉量が増加する。

### 対応策

求められる対応策は以下のとおり。

**最重要事項：**貯蔵タンク内や配管内で燃料油を混ぜない、もしくは、混合割合を極力低くすること。

**1** 運航への影響を抑えるために、以下の対策を行うこと。

- ① 輻輳海域等で燃料油切り替えを行わない。
- ② 燃料油が混ざり合う時間を短くする。  
主機での燃料消費量を予測計算し、切り替える。

**2** スラッジが発生した場合には以下の対策を行うこと。

- ① 不安定な場合は、スラッジ分散剤を使用する。
- ② 必要に応じ、適宜ストレーナを掃除する。
- ③ 油清浄機の運転に関し、通油量を下げ、スラッジ排出間隔を短くし、通油温度を上げ、回転体の開放間隔を短くする。

**3** 万が一に備え、本船にスラッジ分散剤の予備を搭載しておくこと。

表5-7 混合安定性のトラブルと対応策

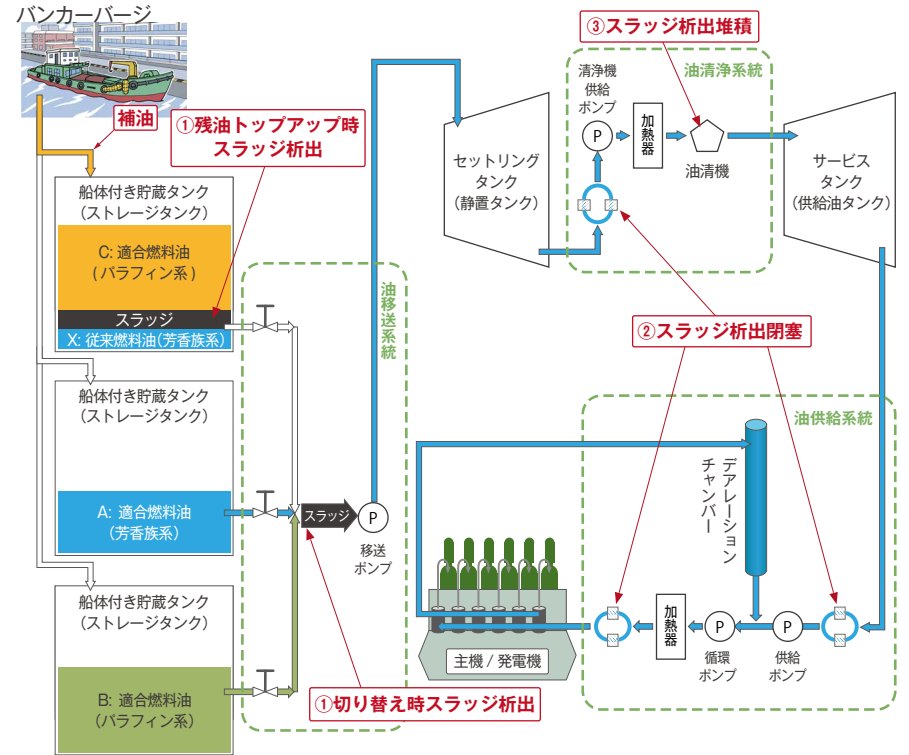


図 5-8 燃料油配管系統 (1)



写真 5-9 油清浄機の回転体内部に堆積したスラッジ





出典:2020年Sox規制適合船用燃料使用手引書  
(国土交通省海事局)



提供:一般社団法人日本海事検定協会

写真 5-10 フィルターに詰まったスラッジ

写真: Class NK ガイドブック

## 5-2-2 ② 低動粘度化

硫黄分が0.50%以下のVLSFOを製造するためには、以下の低硫黄基材の混合割合が多くなります。

- (1) 減圧蒸留後に間接脱硫を経た残渣油
- (2) LCO (Light Cycle Oil) および CLO (Clarified Oil)

脱硫装置や分解装置において、分解反応が生じるため、粘度も低下します。そのため、従来使用されていた直脱を通さない減圧残渣油（減圧重質留分）と比較して、これらの基材の動粘度は低くなります。よって、2020年以降に流通するVLSFOの動粘度は従来と比べて低下しています。

2016年開催のIMO第70回海洋環境保護委員会に提出された調査報告「MEPC70/5/3および、MEPC70 INF-6 Assessment of Fuel Oil Availability-Final Report」(右写真)は、将来の船用燃料油に関し、次の特徴を報告しました。「地域によっては、北海油田から産出されるような低硫黄原油を原料にできますが、この場合には従来燃料油(HSHFO: High Sulphur Heavy Fuel Oil)と同様に常圧残渣油あるいは減圧残渣油を主体とし、適度に低硫黄の残渣油や留出油を調合することによって適合燃料油を製造可能です。よって、従来燃料油HSHFOとほぼ同等の動粘度を確保することも可能です」



## 低動粘度化した燃料油使用の想定される機器類のトラブルと対応策

トラブルと対応策を表5-11にまとめました。

### 推定される機器類のトラブル

写真 5-12、5-13、5-14 各損傷部品ご参照。

#### 1 ディーゼルエンジン

- ① 燃料噴射ポンプの固着（潤滑性の低下に起因）や起動失敗や回転数（負荷）上昇不可（内部摺動部の漏れ増大に起因）  
（日本海事協会誌〈No312、No316〉に掲載された「損傷のまとめ」のとおり、2015年に海外の硫酸化物排出規制海域で0.10%硫黄分規制が開始された際、同協会登録船から、燃料噴射系機器のトラブルの報告があった）
- ② 燃料供給ポンプからの燃料油の供給不足に起因する回転数（負荷）上昇不可（動粘度の低下に起因）
- ③ 燃料噴射弁周辺の低温腐食（燃料噴射弁が冷却されているエンジン。4ストロークエンジンに多い）

#### 2 燃料供給ポンプ / 移送ポンプ / 油清浄機供給ポンプ

- ① 固着、ギアの摩耗、軸受け寿命の低下（潤滑性の低下に起因）
- ② 燃料供給量の不足（ポンプ内部摺動部の漏れに起因）
- ③ ポンプシール部からの漏れ（動粘度の低下に起因）

### 対応策

求められる対応策は以下のとおり。

低動粘度の使用に関し、既にECA（硫酸化物排出規制海域）燃料使用開始時に諸注意を盛り込んだメーカーの取扱説明書があるので、それに従う必要がある。

#### 1 使用燃料油の動粘度がエンジン・機器類に適していることを確認

- ① 機器の交換・改造を伴う対策例
  - 1) 想定する燃料油の動粘度が低い（20cSt@50℃未満）場合、本船はエンジン入口手前に燃料油冷却器を設置
  - 2) 燃料供給ポンプにおいて、動粘度がメーカーの推奨粘度の範囲にない場合は、下記対策を行う必要がある。

- (a) 低動粘度に対応した仕様の燃料供給ポンプの使用、交換
- (b) シール交換
- (c) 燃料油冷却器の設置（供給ポンプより上流側に設けること）

② 開放整備

VLSFO では高動粘度かつ残渣分を多く含むものもあり、摩耗により燃料噴射系および燃料供給ポンプ部品の摺動部の隙間が大きくなっている可能性がある。直前まで使用していた燃料油よりも動粘度が極端に下がるような場合には、当該燃料油の使用前に開放整備を行うことが必要である。

2 航海中の対策

- ① 動粘度は温度によって大きく変化するため、燃料油の温度管理を徹底すること。  
流動点がワックス析出のおそれがない場合には、スチームトレースを止め、できるだけ燃料油の温度を上げてはならない。
- ② メーカーのエンジン入口推奨粘度値範囲内を確保できるように燃料油の温度管理を行う。  
動粘度調整は、100cSt@50℃以上の燃料油であれば制御可能であるが、動粘度が低い場合には、蒸気加熱では調整困難な可能性もあるので、乗組員は運転管理に注意を要す。
- ③ 動粘度が低く 20cSt@50℃以下、かつ、高い流動点でワックス化しやすい燃料油に対しては、動粘度調整のために冷却すれば、ワックス化の恐れがある。そのため、温度調整範囲が狭い制約があり、注意を要す。
- ④ VLSFO の潤滑性に懸念がある場合には、潤滑性向上剤を燃料油に添加する。  
(潤滑性向上剤を事前に燃料タンク内に投入しておく必要がある)
- ⑤ 本船に潤滑性向上剤の予備を搭載しておくこと。

表 5-11 低動粘度化のトラブルと対応策

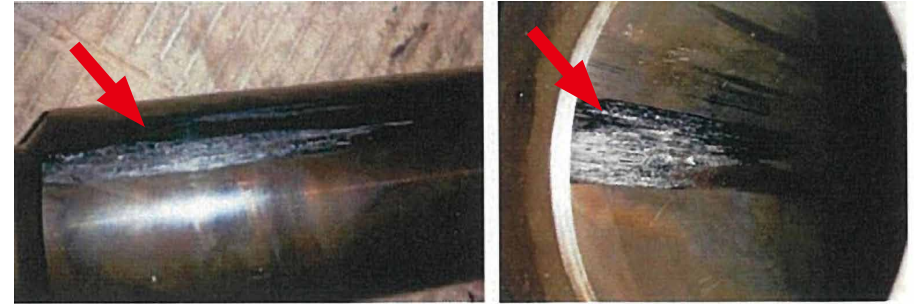


写真 5-12 燃料噴射ポンプのプランジャおよびバレルでの掻き傷

写真: Class NK ガイドブック

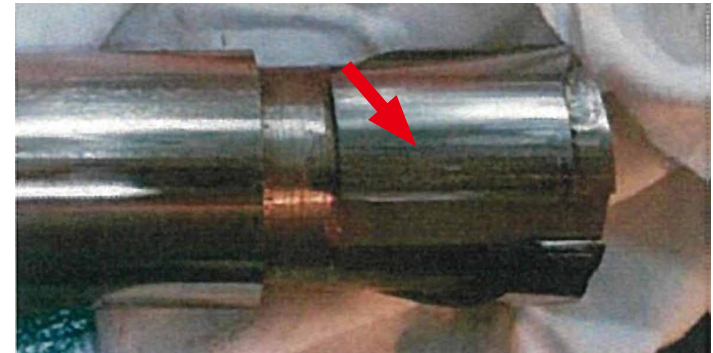


写真 5-13 燃料噴射ポンプのプランジャ、バレルの異常摩耗

写真: Class NK ガイドブック



写真 5-14 燃料噴射弁での掻き傷


写真: Class NK ガイドブック

### 粘度管理の重要性

エンジンを安全に効率的に運転するには、メーカーによって「燃料油のエンジン入り口推奨粘度」が定められているので、船上では粘度調整装置が利用されます。メーカー取扱説明書にも燃料油の取扱の諸注意が解説されています。各メーカーはその推奨範囲を概ね 2cSt ~ 20cSt としています。

図 5-15 に示すとおり、燃料油の動粘度は温度上昇に反比例して下がる化学的特徴を有します。従来燃料油 (HSFO) は 180cSt@50℃ や 380cSt@50℃ の比較的粘度の高いものが、ほぼ一定の品質で流通していたので、蒸気加熱によって推奨粘度の範囲に調整できていました。しかし、2020 年以降は粘度が高いものから低いものまで幅広い VLSFO が流通しているので、動粘度が低い場合には、逆に冷却によって粘度を上昇させる管理も必要となります。また、油清浄機についても、経済性および安全運転の観点から、メーカーが最適粘度を定めている (例、24cSt) ため、油清浄機の通油温度を相当温度とするように注意が必要です。

したがって、機関部乗組員は燃料油の粘度管理のために、メーカー取扱説明書に習熟し、適切に対応することがより重要です。

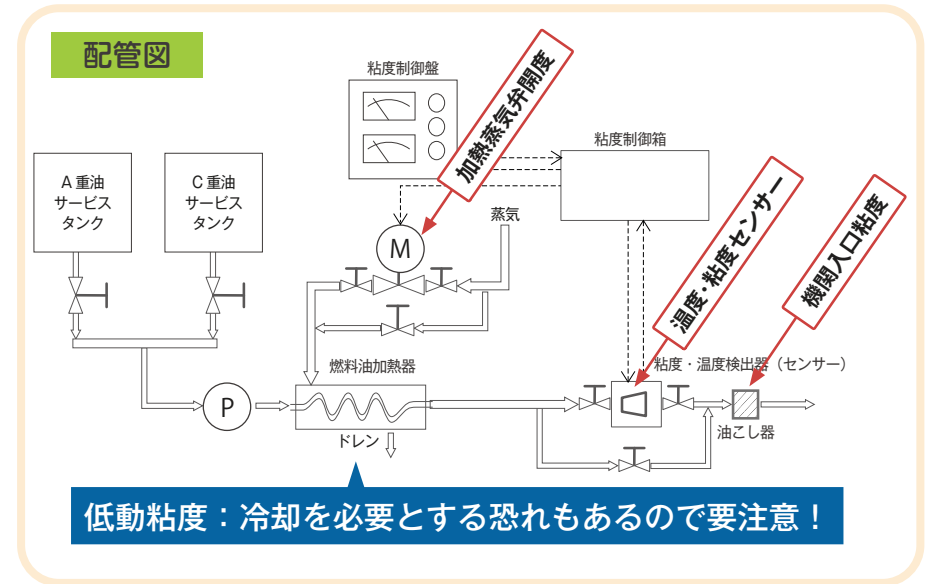

**Q** 機関士 (技術者) は何をするのか？  
何を状態監視し、考え、分析し、判断し、そして対処行動をとるのか？

主機入口燃料油 推奨粘度 vs. 相当温度 vs. 加熱蒸気弁の開度

技術って何？ : 粘度調整装置 配管図 参照

科学って何？ : C 重油の 粘度の特徴は 線 図 参照

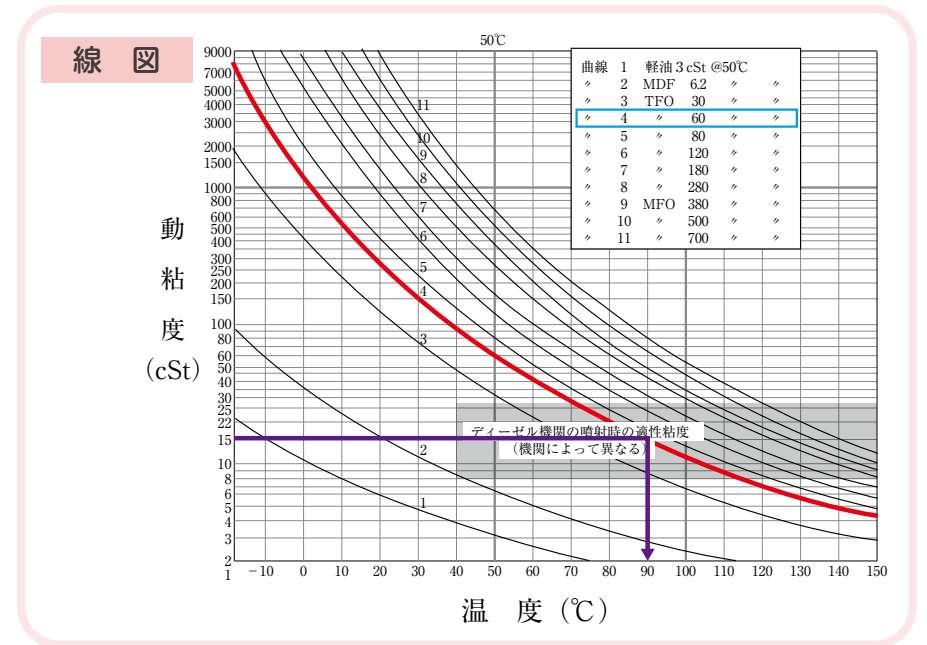


図 5-15 粘度調整装置



### 5-2-3 ③ 低温流動性

低温流動性とは、流体を冷やしていった時に、流体の流動が可能な最低温度を流動点 (Pour Point <PP>) として、低温時の流体の流動性を示す指標です。

その形成過程は、温度の低下によって、燃料油中の成分が結晶化し、曇って見える (曇り点、Cloud Point <CP>) ようになり、ワックスが板状の粗大な結晶として析出 (目詰まり点、Cold Filter Plugging Points <CFPP>) し、それが成長しゲル化すれば、流動性を失う限界 (流動点、Pour Point <PP>) に達して構成されます。写真 5-17、図 5-18 参照。

CIMAC (国際燃焼機関会議) 発行の低温流動性のガイドライン (2015 年) によれば、非処理燃料油におけるそれぞれの温度差は 2~5℃ であるため、流動点から 10℃ 以上を確保することによって、低温時の流動性が確保可能となります。実運用上は流動点の低いものが好ましいものとされます。

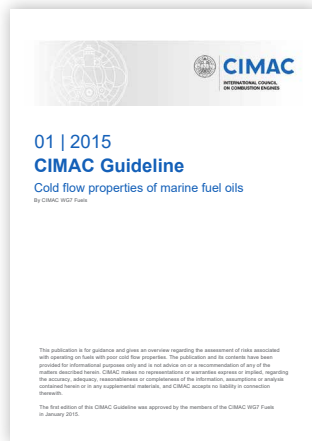


図 5-16 CIMAC 低温流動性のガイドライン (2015 年)

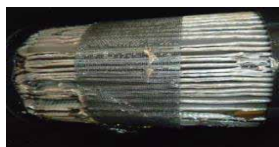


写真 5-17 ワックスの成長過程

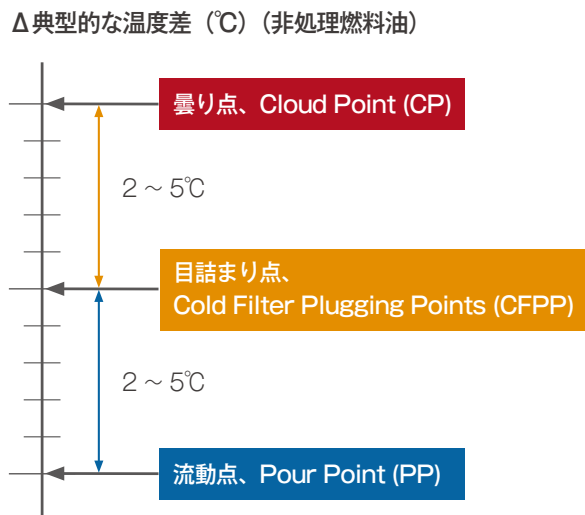


図 5-18 低温流動性の指標

### 低温流動性燃料油を使用することにより想定される機器類のトラブルと対応策

トラブルと対応策を表 5-19 にまとめました。

#### 推定される機器類のトラブル

図 5-21 燃料油系統図 (2)、写真 5-20、5-22、5-23 各ワックス化ご参照。

- 1 船体付き貯蔵タンクから移送ポンプで移送不可**  
**理由:** 船体付き貯蔵タンク内で燃料油の温度が流動点 (PP) を下回り、燃料油がゲル化し、流動性を失うからである。
- 2 燃料供給量が減少し、最悪の場合には主機停止 (推進力喪失) や発電機停止 (電源喪失) に至る**  
**理由:** 以下の場合に、燃料油がワックス化し燃料油配管内のストレーナが目詰まりし、閉塞するためである。  
 燃料油の温度が流動点 (PP) を上回っていても、ワックスが板状の粗大な結晶に成長していた場合に、船体付き貯蔵タンク内で析出したワックスが移送される途中で、配管内のフィルターに目詰まりを引き起こす。(目詰まり点、写真 5-17、図 5-18 参照)
- 3 スラッジ処理が間に合わなくなる**  
 また、スラッジ排出時に回転体の不釣り合いとなり異常振動が発生し、油清浄機の損傷を招く  
**理由:** ワックス化した燃料油が、油清浄機内部に通油された場合、以下となるからである。
  - ワックスが分離板に付着して分離効率を低下させる。
  - 油清浄機の回転体内部にワックスが堆積する。

#### 対応策

求められる対応策は、以下のとおり。

**最重要事項:** 燃料油を流動点 (温度) の +10℃ 以上に維持、加熱すること。

- 1 加熱装置がない状態で使用する場合には、航路と季節を考慮に入れた上で、使用環境が PP+10℃ 以上であることを確認して使用すること。**  
 使用できない場合には、ワックス結晶化に対し抑制効果のある添加剤を使用すること。



\*使用環境：燃料油管理に影響のある海水温度、配管周囲温度、機関室温度、気温

- 2 油清浄機手前のストレナーに頻繁にワックスが析出する場合には、油清浄機の運転設定に関し、通油量を下げ、スラッジ排出間隔を短く、通油温度を上げ、回転体の開放間隔を短く調整すること。
- 3 万が一に備え、本船にワックス結晶化に対し抑制効果のある添加剤の予備を搭載しておくこと。
- 4 動粘度が低い (20cSt@50°C未満) 場合には、加熱は基本的に不要である。ただし、流動点が高い場合には、適度な加熱が必要となる。この場合には、狭い温度範囲となる。したがって、慎重な燃料油管理が必要である。

表5-19 低流流動性のトラブルと対応策



フィルターに詰まったワックス  
出典：01 2015 Cimac Guideline

金属容器に採取したワックス  
2020年 Sox 規制適合船用燃料使用手引書  
(国土交通省海事局)

写真：Class NK ガイドブック

写真 5-20 ワックス化した燃料油


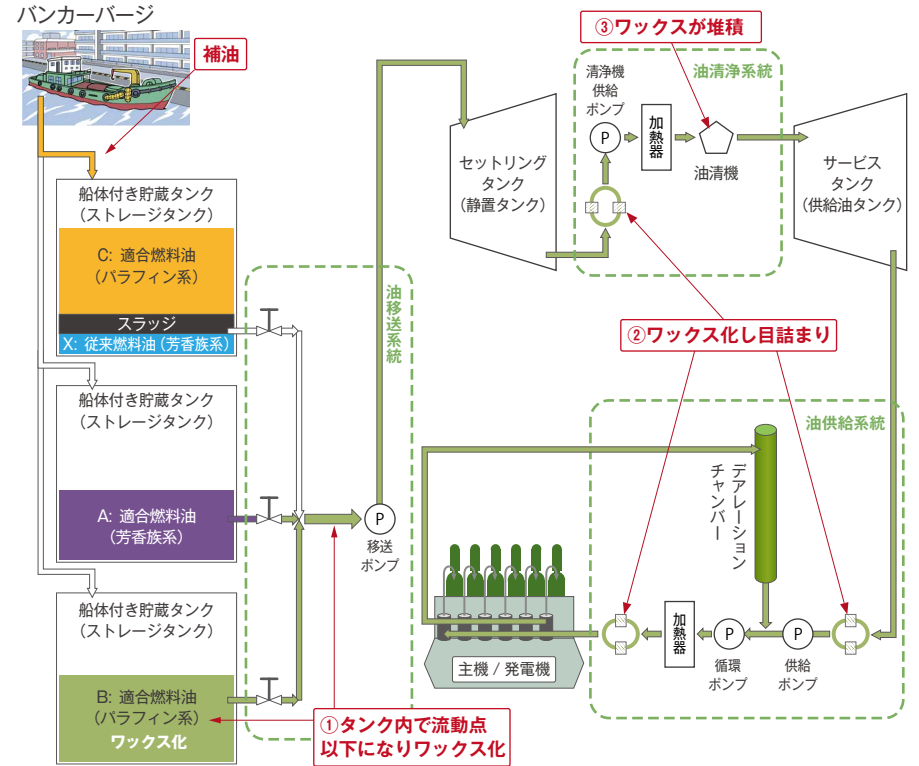


図 5-21 燃料油系統図 (2)



写真 5-22 タンク内で析出したワックス分

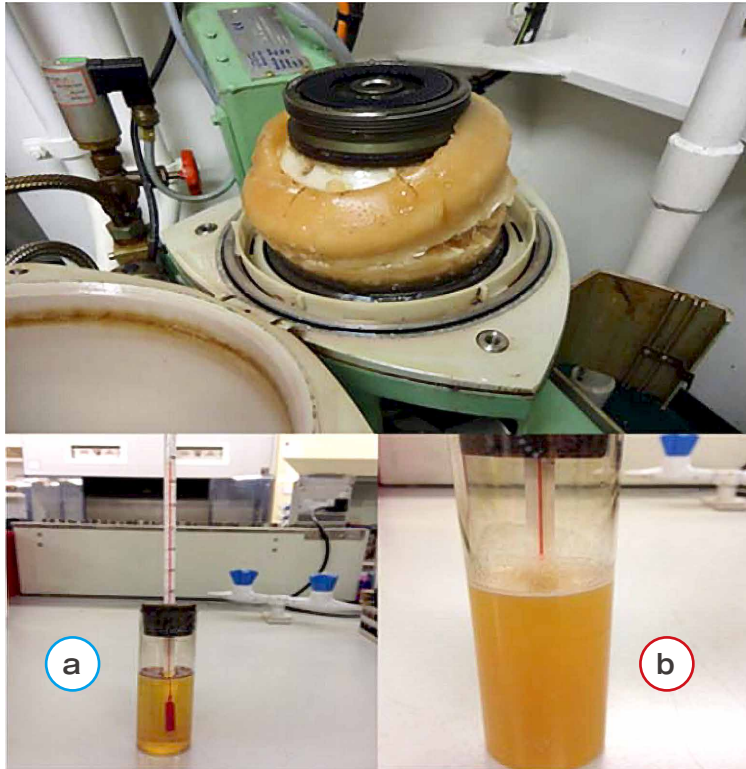

(a) 透明な試料@ 28℃

(b) ワックス分の結晶化 (不透曇) @ 24℃

写真 5-23 燃料清浄機内でのワックスの堆積

## 5-2-4 ④ Cat-fines (FCC 触媒粒子)

Cat-fines は、流動接触分解 (FCC) 装置で使用される触媒が使用過程で粉碎されて生じた粉末であり、アルミナ ( $Al_2O_3$ ) およびシリカ ( $SiO_2$ ) を成分とした非常に硬度の高い粒子です。

FCC で使用される触媒は連続使用されるため、製造プロセス中で回収されますが、触媒粉である Cat-fines は低硫黄基材中に若干残留する場合があります。

Cat-fines の存在は AL+Si 成分の含有量で評価します。

## Cat-fines (FCC 触媒粒子) による想定される機器類のトラブルと対応策

トラブルと対応策を表 5-24 にまとめました。

### 推定される機器類のトラブル

Cat-fines (写真 5-25) によるトラブルは、従来油から発生している。CLO を多量に混合された VLSFO では、Al+Si 含有量が国際標準規格「ISO 8217:2017 船用燃料」の上限近くまで上昇する可能性が高まる。Cat-fines が船内前処理で適切に除去されず、機器の摺動部等に侵入した場合には、図 5-26、写真 5-27 に示すとおり、Cat-fines の直径が油膜の厚さより大きく、粒子量が多ければ、ピストンリングとシリンダライナの異常 (過大) 摩耗を起し、物理的な損傷が発生する。

- (1) 燃料噴射系機器の固着・摩耗、燃料噴射弁固着・摩耗・噴口不良
- (2) ピストンリングの異常摩耗・折損、ピストン冠リング溝の異常摩耗
- (3) シリンダライナの異常摩耗・スカフティング
- (4) ピストンロッド、スタフィングボックスパッキンの異常摩耗、漏油過多
- (5) 排気弁の弁傘部摩耗・シート吹き抜け
- (6) 過給機 ノズル、タービンブレードの排ガス流路部損耗

### 対応策

油清浄機は遠心分離機であるので、密度差を利用して Cat-fines を除去できる。Al+Si 含有量が規格値以内であれば、乗組員が燃料油のセットリング (静置) タンクでの前処理、および清浄機が正常に機能するよう保守整備を行うことによって、Al+Si 含有量はエンジン入口でメーカー推奨値まで下げることが可能である。

求められる対応策は以下のとおり。

**最重要事項**：油清浄機の適切な運転調整およびセットリング (静置) タンクでの適切な燃料油前処理を実施すること。

- 1** 油清浄機の分離効率を維持・向上させるために、油清浄機の運転設定に関し、通油温度を適切に維持し、燃料消費量を少し上回る程度まで通油量を下げる調整をします。また、油清浄機の運転方法としてパラレル運転により清浄効果を上げる

ことも有効的である。

- 2 油清浄機の変離性能をチェックするため、定期的に①バンカーマニホールド（船体タンク入口）、②油清浄機前後、③エンジン入口でのサンプリングを行い、陸上の分析機関へ Al+Si 含有量分析を依頼すること。
- 3 セットリング（静置）タンクをある程度の液面の範囲で運用すること。
- 4 セットリング（静置）タンクからドレンオフして水分やスラッジを排出すること。
- 5 Cat-fines が乳化物に覆われた場合には、見かけ比重が軽くなってしまうため、前処理工程における除去効率が低下してしまう。そのため、燃料油中の水分を可能な限り除去し、乳化を防止する必要がある。
  - ① 燃料油中に水分が混入するのを防止すること。
  - ② 燃料タンクを適度（70℃前後）に加熱し、十分にセットリング（静置）し、水分分離を促進させること。
  - ③ 油清浄機の上流で燃料油が極力攪伴されないように、注意を払うこと。
- 6 自動逆洗 2 次ストレナーの逆洗油をディーゼルエンジン以外で消費するために、セットリング（静置）タンクへ当該逆洗油を戻してはならない。
- 7 エンジン入口手前におけるファインフィルターの取扱いは、エンジンメーカーの取扱説明書に従い、以下に注意を払うこと。
  - ① 本船は原則的に自動逆洗ファインフィルター側を使用すること。
  - ② 本船はエンジン入口手前の自動逆洗ファインフィルターのバイパスフィルターのメッシュサイズを自動逆洗のものと同じにする。ファインフィルターは破孔することがあるため、乗組員は定期的に保守点検整備を行うこと。
  - ③ ファインフィルターの洗浄サイクルを毎日記録し、洗浄サイクル数が通常よりも多い場合には、油清浄機の運転設定に関し、燃料油清浄の分離効率を向上させる措置を取ること（上記の混合安定性、低温流動性の清浄機に関する対応策を参照）。

表 5-24 Cat-fines (FCC 触媒粒子) のトラブルと対応策

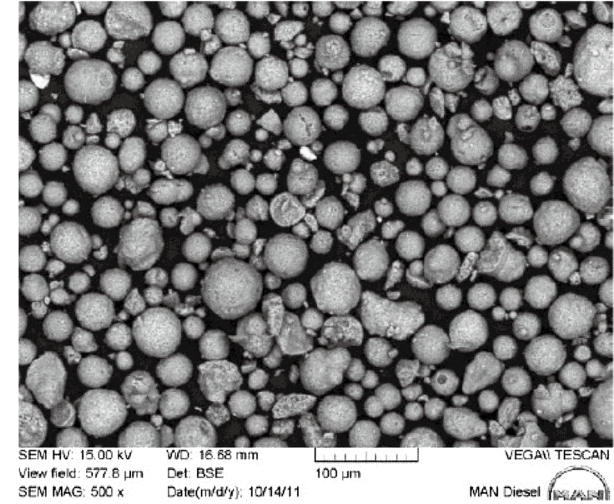


写真5-25 Cat-fines 触媒粒子  
[Cat-fines 触媒粒子はサイズと形がかなり異なる]


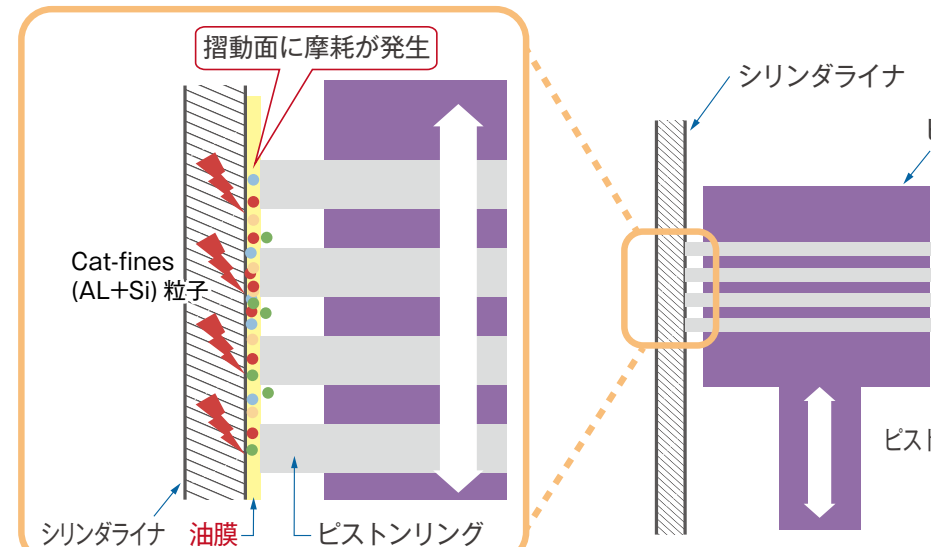


図 5-26 摩耗発生メカニズム



(a) シリンダライナに埋没した Cat-fines とアブレシブ摩耗

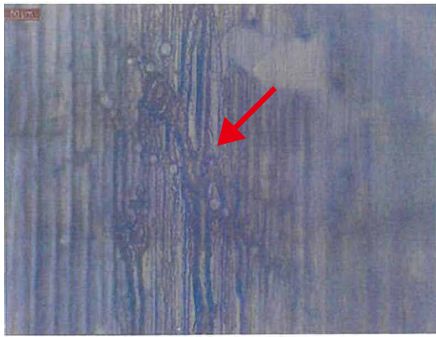

(b) ピストンリングに埋没した Cat-fines

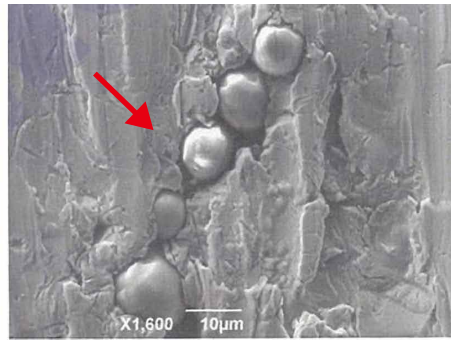



写真: Class NK ガイドブック

写真 5-27 埋没した Cat-fines

## 5-2-5 ⑤ 着火・燃焼性

### 着火性とは

「燃える」特性は、着火性と燃焼性の2つの段階に分けられます。「着火性」とは、自己着火のしやすさを表す燃料油の性状であり、燃料油が燃料噴射弁から噴射されてから着火するまでの時間（着火おくれ）で表されます。

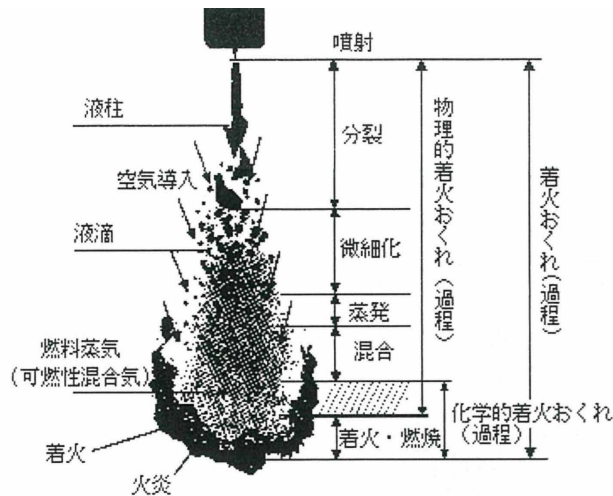

出典: Class NK ガイドブック

図 5-28 ディーゼル噴霧の挙動

図 5-28 ディーゼル噴霧の挙動に着火おくれの範囲を図示します。着火おくれには物理的着火おくれと化学的着火おくれがあります。燃料噴射弁から高压高速で噴射された液滴が拡散し周囲から熱を奪って蒸発し空気と混合するところまでが物理的おくれです。そして、混合比（空気質量 / 燃料質量）が理論混合比に近い部分から着火するところからが化学的おくれです。主に成分に依存する着火性は化学的おくれを意味します。

着火性の指標として、残渣油ではセタン価やセタン指数を適用できないので、CCAI (Calculated Carbon Aromaticity Index) が使われて来ました。CCAI とは、残渣油の着火性を推測する目的で 1980 年代に開発されました。これは、動粘度および密度から実験的に導かれた数式です。これが高いほど芳香族性が高く、着火しにくいことになります。国際標準規格「ISO8217:2017 石油製品

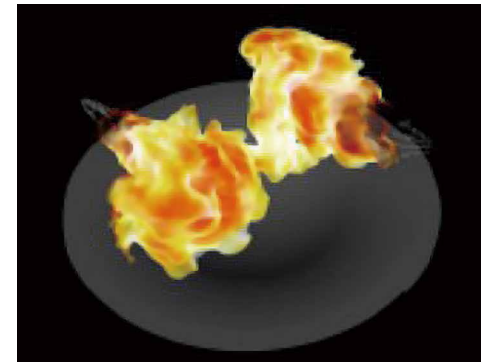


写真 5-29 燃焼のイメージ

—燃料 (F 級) —船用燃料の仕様」では RM (残渣油) グレードで CCAI の上限値が規定されています。

当時の CCAI は、「(1) 燃料油の着火おくれは芳香族性と相関がある」と「(2) 芳香族性と動粘度と密度との間には相関がある」という 2 つを前提とした指標です。適合油は従来燃料油に比べさまざまな低硫黄基材が混合されるため、CCAI と着火おくれの関係が薄まる可能性はありますが、当面はこの式を活用することになります。

$$CCAI = \rho_{15}^{-81-141} \cdot \log_{10} [\log_{10}(v+0.85)] - 483 \cdot \log_{10} \frac{T+273}{323}$$

$\rho_{15}$  : 密度 @ 15°C,  $kg/m^3$

$v$  : 動粘度 @ T°C,  $cSt$



## 燃焼性とは

着火性が燃焼開始の特性を表すのに対し、「燃焼性」は燃焼後半から終わりまでの特性です。燃焼性は後燃え時間や火炎の長さ、黒煙・燃焼室デポジットなど未燃分割合を代表します。

## 着火・燃焼性により想定される機器類のトラブル

トラブルを表 5-30 にまとめました。

### 推定される機器類のトラブル

従来燃料油（HSHFO）に比べ、VLSFO には低硫黄基材として着火性や燃焼性の低い LCO と CLO がさらに多く混入されることも考えられる。2 環の多環芳香族を主とする LCO は特に着火性、4 環以上の多環芳香族を主とする CLO は特に燃焼性に悪影響を及ぼす可能性がある。

#### 1 低速 2 ストロークディーゼルエンジンの場合

- ① ピストンリング異常摩耗・折損
- ② シリンダライナの異常摩耗・スカuffing
- ③ ピストンリング・シリンダライナ異常摩耗粉によるピストンロッド・スタフingボックスパッキンの異常 摩耗・漏油過多
- ④ 排気弁触火面の損耗および焼損
- ⑤ 排気弁ガイドの隙間への未燃分堆積による排気弁固着
- ⑥ 排気弁シート部のシール不良による吹き抜け、高温腐食
- ⑦ ピストンクラウン触火面の損耗および焼損
- ⑧ 堆積した未燃分による過給機トラブル（例：爆発オーバーランなど）

#### 2 中・高速 4 ストロークディーゼルエンジンの場合

回転数の高いエンジンほど着火おくれ増加の悪影響が大きい。特にシリンダ内温度・圧力の低い低負荷で、ディーゼルノックによる燃焼が不安定になり、さらに PM（粒子状物質）・黒煙排出が増加することもある。

そのような場合は、負荷を上昇させて着火条件を良くする方が緩和策となる。また、低速 2 ストロークエンジンで示した上記トラブルは、基本的に中・高速 4 ストロークエンジンでも起こり得る。

表 5-30 着火・燃焼性のトラブル

## 着火・燃焼性によるトラブルの兆候把握とその対応策

「トラブル兆候の把握」と「兆候が確認された際の対応策」を表 5-31 にまとめました。

トラブル兆候の把握	兆候が確認された際の対応策
<p>乗組員は以下のエンジンの状態監視を励行し、兆候を把握することが大切である。</p> <p><b>1 2 ストロークエンジンの場合</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 乗組員は燃料噴射弁の保守整備を適切に行い、開弁圧を確保し噴霧状態を良好に保つ。</li> <li>② 乗組員はエンジンの状態監視を強化する。（排気温度、T/C 回転数〈サージング〉、燃料消費率、シリンダ下部ドレン油中の鉄粉監視等）</li> <li>③ センサーが付いているエンジンでは、乗組員はシリンダライナ温度を監視する。</li> <li>④ センサーが付いているエンジンでは、乗組員は筒内圧によって燃焼状態を評価する。センサーが付いていない場合は、乗組員は機械式インジケータで筒内圧を測定し、評価する。</li> </ol> <p><b>2 4 ストロークエンジンの場合</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 乗組員は燃料噴射弁の保守整備を適切に行い、開弁圧を確保し噴霧状態を良好に保つ。</li> <li>② 乗組員はエンジンの状態監視を強化する。（排気温度、過給機回転数〈サージング〉、燃料消費率等）</li> <li>③ 始動性を良くするため、可能ならば、乗組員はシリンダ冷却水のプレヒーティングを実施する。</li> </ol>	<p>航行中に異常の兆候が確認された場合は、乗組員は船上での当面の対応として次の方法を取る。</p> <p><b>1 2 ストロークエンジンの場合</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 乗組員はエンジン出力を下げる。 エンジン出力を下げることは熱的、機械的負荷をどちらも低減するため、状態悪化を防止するために効果的である。</li> <li>② メカニズム的に可能ならば、エンジン運転設定に関し、乗組員は燃料噴射タイミングを早める調整を行う。 ただし、燃料噴射タイミングを早めた場合には Pmax（筒内最高圧力）が上昇し、Nox（窒素酸化物）値が上昇するため、乗組員は Pmax がテクニカルファイルに記載された上限値を超えない範囲内で燃料噴射タイミングを調整しなければならない。</li> </ol> <p><b>2 4 ストロークエンジンの場合</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 可能ならば、エンジン運転設定に関し、乗組員はエンジン出力を中負荷まで上げる調整を行う。 ただし、乗組員は、発電機では船内需要電力および運転エンジン台数のバランスを考慮する必要がある。</li> <li>② 乗組員は燃料へ燃焼促進剤を添加する。（万が一に備え、本船に燃焼促進剤の予備を搭載しておく）</li> </ol>

表 5-31 トラブル兆候の把握と兆候が確認された際の対応策

### 5-3 低硫黄化に伴うシリンダ油の適応策

低硫黄適合燃料油使用におけるシリンダ油使用および選定の注意事項を以下にまとめました。

2ストロークエンジンにおいて、燃焼と密接な関係のあるシリンダ潤滑油の役割は以下です。

- ① 燃料油の燃焼によって生じる硫酸等の酸性成分を中和し腐食を防止すること。
- ② ピストンリング / シリンダライナ間に油膜を形成し流体潤滑条件下で円滑な潤滑を行うこと。
- ③ ピストンリング / シリンダライナ間をガスシールし燃焼ガスおよび圧縮ガスの吹き抜けを防止すること。
- ④ シリンダライナ、ピストンおよびピストンリングへのスラッジや堆積物等の付着を防止すること。

そのためには、機関部乗組員は潤滑油自体の管理を適切に行い、油自体の劣化を抑えて適正な粘度や潤滑油添加剤の機能を維持するとともに、燃焼生成物等から発生するスラッジを分散させて凝集や部品への付着を防ぎ、デポジット（堆積物）の形成を抑える必要があります。

シリンダ油選定にあたり、従来燃料油（HSHFO 硫黄分 3.50% 以下）に比べ適合燃料油（VLSFO 硫黄分 0.50% 以下）は硫黄含有量が低いため、本船では上記①シリンダ油の役割について酸を中和するアルカリ価の高さに注意が必要です。当該成分はアルカリ土類金属分（主に Ca）です。中和するアルカリ性の能力は塩基価（BN：Base Number）として表されます。

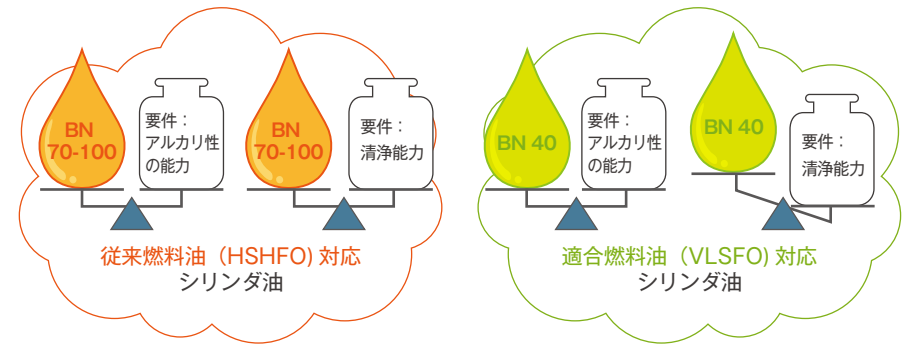


図 5-32 シリンダ内の汚損状況に応じて BN を選択

従来燃料油（HSHFO 硫黄分 3.50% 以下）で使用していたシリンダ油を適合燃料油（VLSFO 硫黄分 0.50% 以下）に使用した場合、アルカリ分が過剰となるので同成分がピストン周囲およびピストンクラウンに析出・堆積します。

そのため、2ストロークエンジンにおいては、従来燃料油が使用されていた一般海域において TBN70～100 程度のシリンダ油が使用されていました。しかし、2020 年以降は、適合燃料油に対応した TBN40 程度のシリンダ油を使用する必要があります。ただし、図 5-32 に示すとおり、BN が高いシリンダ油は燃焼によって発生するスス等をシリンダ油膜内で清浄させる能力が優れています。燃焼性の問題がある、もしくはピストンリング / シリンダライナの状態が好ましくなく悪い場合には清浄分散能力の検討も必要になります。シリンダ油の選定および使用方法について、会社がエンジンメーカーへ相談確認することを推奨します。

適合燃料油 VLSFO とシリンダ油のマッチングにご注意ください。

同様に 4ストロークエンジンでも適切なトランクピストン型システム油の選定について、会社はエンジンメーカーへ相談確認することを推奨します。

## 5-4 本船で実施すること

前記で説明した懸念される5性状のうち、混合安定性、低温流動性、そして、着火・燃焼性に関し、本船補油中のわずか30分程度の短時間に、診断可能な簡易方法があります。



写真 5-33 (a) バンカーマニホールド



写真 5-33 (b) 補油試料油

### = 診断可能な簡易方法 =

#### 5-4-1 混合安定性の診断


「5-2-1 ① 混合安定性」で述べたように、燃料油中のアスファルテンが、他の燃料油との混合や熱的な変化、あるいは酸化等の影響を受けて凝集を開始し、さらに粒子が成長した結果、スラッジとして沈殿します。

安定性の評価には写真 5-34 に示すスポットテストキットを使用します。これは、ろ紙に加熱した試料油を滴下し、乾燥させた後に現れる円形状の模様によって判定します。


ろ紙をスムーズに通過できない粒子が円形状（内輪）に析出するため、その見え方で判定できます。写真 5-35 の右側写真に示すとおり、スラッジの析出しやすい不安定な燃料油ほど濃い内輪が中心付近に形成されます。例えば、ろ紙をストレーナと見なした場合、油が均一に拡がらず中心付近に濃く盛り上がり表れた場合では、ストレーナがすぐ目詰まりを起こすと判定できます。



写真 5-34 スポットテストキット

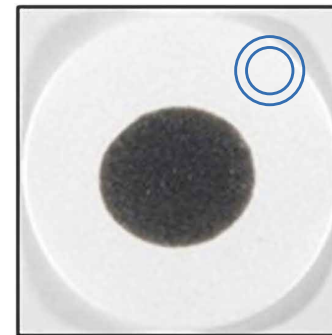

左：評価 1 安定性問題なし

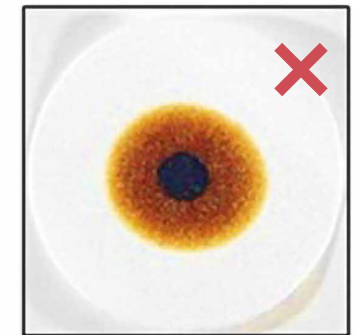

右：評価 5 安定性不良

写真 5-35 燃料油混合時の混合安定性試験結果比較

## 5-4-2 低温流動性の診断

「5-2-3 ③ 低温流動性」のとおり、低温流動性とは、低温時の燃料油の流動性を示す指標です。一般の家電冷蔵庫の平均温度は5℃前後なので、補油試料油をコップに採取し、冷蔵庫内に温度計とともに30分程度放置すると、5℃前後での低温環境における燃料油の評価が可能となります。

低粘度でありながら流動性が失なわれているようであれば、本船は備船者および船舶管理会社に報告し、上記 5-2-3 に示す対応策の実施を相談してください。

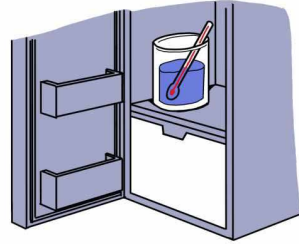


図5-36  
家電冷蔵庫での流動点試験

「混合安定性」および「低温流動性」の問題点については、2019年11月11日に当組合で発行したPI ニュース No1044 「2020年 SOx 規制 - 適合油の「混合安定性」と「低温流動性」にご注意ください」や、同年9月30日に一般財団法人 日本海事協会が小冊子で発行した TEC-1190 「硫黄分 0.50% 適合油への切替に関する注意点」もご参照ください。特に同冊子は、添加剤メーカーの解説が掲載されており、実務的な内容です。

## 5-4-3 着火性の推定

「5-2-5 ⑤ 着火・燃焼性」のとおり、あくまで着火性の目安として CCAI 指標が利用可能です。燃料油料油証明書 (BDN) に記載された密度と動粘度を参照し、CCAI の算出が可能です。国際標準規格「ISO 8217:2017 石油製品 - 燃料 (F 級) - 船用燃料の仕様」は船舶用エンジンが稼働するために必要な性状値として、品質等級 (グレード) に応じて CCAI 860 もしくは 870 以下 を示しました。着火性の目安として乗組員が算出した計算値と比較し、CCAI が同範囲を超える場合には本船は備船者および船舶管理会社へ報告し、表 5-31 に示す対応策の検討も必要です。

## 5-5 第5章まとめ

適合燃料油使用に関する上記の留意点および対応策に備えるため、船主、船舶管理会社、および乗組員は本船で以下に取組むことを推奨します。

- 1 | メーカー（エンジン、油清浄機、燃料油、潤滑油、添加剤等）の協力を得て、燃料を適切に管理するための手順書を見直し、新手順書を策定
- 2 | 過去のトラブル事例の検証
- 3 | 機器の運転状態監視、異変への対応体制の確立
- 4 | 計画的な保守点検整備、メーカー取扱説明書に基づき機器を常に正常な状態に維持
- 5 | 部品や燃料油添加剤の予備品の船上確保等
- 6 | 手順書、トラブル事例、緊急対応などの船員教育、船上緊急対応訓練



## 第6章 おわりに

現状では、内航海運は若手乗組員が定着せず人員構成が高齢化傾向にあり、人手不足が深刻化しています。また、外航海運では厳しい国際競争の中で現場技能を外国人乗組員に頼り、日本人乗組員は陸上勤務が主体となってきたので理論知識偏重化の傾向にあります。かつては、本船乗組員の構成が全員日本人であった頃の外航船や年齢層がなだらかな構成であった内航船では、自然な流れで海技の伝承を育んできましたが、このような環境の変化で、それが困難となっています。しかし、機関部乗組員は、情報・人財・機器等の総資源（リソース）を有機的に機能させるERMの能力を身につけることがSTCW条約や船員法で求められています。

第2章のまとめで述べたように、持続可能な職場作りをする方法が鍵になります。自分自身が思っている快適なイメージを変え、次世代を担う若手乗組員の成長を手伝い、寄り添うような安全空間を整えていくこと（ノンテクニカルスキル）がベテラン乗組員に求められます。これによってチーム全体の相互理解を導き、協調や共感を芽生えさせます。さらに、最強のチームワークを構築します。

一方、海難事故の原因となるヒューマンエラーを発生させないことは不可能です。そして、ヒューマンエラーの連鎖を断ち切るために、人間とシステム及び環境との調和を目指すことも必要です。船主、船舶管理会社、および本船も技術的安全とヒトの弱点の双方をバランスよく調和させる意識を整備の心得に盛り込むことで、着実に機関事故は減少していきます。

よりよい機関管理のためには、機関部乗組員が相互理解の下に最強のOne Teamを構築し、ヒトが主役となって潤滑油管理、燃料油管理、機関整備等の日常業務を遂行していくことを常に意識し、緊急時にヒトがパニックに陥らず、間違えることなく、冷静に対応できるようなソフトとハードの備えをしていくことが求められます。

## 参考資料

### 参考資料 01 船上業務遂行の実力診断 本文 P.6

機関長と一等機関士は、本船運航の目的及び使命を達成するために、乗船後1週間以内の機関部乗組員に実力診断を実施します。

- ・機関部全員に各業務項目に点数をつけ、総合評価（3段階：Aよくできる、Bできる、Cもう少し）を行う。評価が60点以下の場合には「F」として、能力や知識不足と判定する。
- ・機関長と一等機関士は、機関部の管理体制の強化のために、弱点対策に対して寄り添う姿勢で向き合うことをベテラン乗組員と共通認識を持って取り組む。
- ・ただし、3か月程度取り組んでも改善を望めない場合には、船長に相談して人事部と乗組員の再配乗を協議するの一案である。

職位	行動特性	ひとりひとりの業務の基礎力	総合点	平均点	緊急対応	ブラックアウト復旧	7-ム対応	SMS/安全管理規定	コミュニケーション	日常業務	機関運転	定期整備	乗船隻数
機関長	先を急ぐ	75	A	80.9	81	81	78	86	76	86	76	83	15
一等機関士	横着	80	A	84.9	85	85	82	90	80	90	80	87	13
二等機関士	感情に走る	65	B	74.9	75	75	72	80	70	80	70	77	9
三等機関士	思い込み	55	C	69.9	70	70	67	75	65	75	65	72	4
貨物機関士	気づかないことがある	75	B	79.9	80	80	77	85	75	85	75	82	13
見習機関士/その他	ずるをする	30	F	59.9	60	60	57	65	55	65	55	62	2
操機長	先を急ぐ	50	B	74.9	75	75	72	80	70	80	70	77	20
操機手/A	一つしか見えない	45	C	64.9	65	65	62	70	60	70	60	67	15
操機手/B	ずるをする	55	C	69.9	70	70	67	75	65	75	65	72	10
操機手/C	不注意の瞬間	60	C	64.9	65	65	62	70	60	70	60	67	10
操機手/D	うっかり	45	F	54.9	55	55	52	60	50	60	50	57	5
操機員	忘れる	35	F	39.9	40	40	37	45	35	45	35	42	4
操機員/その他	パニック	30	F	34.9	35	35	32	40	30	40	30	37	2
機関部総合点	—	54	F	65.7	65.8	65.8	62.8	70.8	60.8	70.8	60.8	67.8	—

表：参考1 実力診断例

**参考資料 02** どのような状況でエラーは起きるのか？ 本文 P.13

航空整備士の人的要因のセミナーの資料から、船主・船舶管理会社や本船がトラブルの弱点分析をする際に、以下の状況でエラーが生じることを認識しておけば、着眼の際の助けになります。

**(1) 入力過程におけるエラー**

入力信号をキャッチできなかった。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・視力／聴力に制限がある。</li> <li>・視野に制限がある。</li> <li>・可視域に制限がある。</li> </ul>
入力信号をキャッチしたが、処理しなかった。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入力信号に関心が無い。</li> </ul>
入力信号はあったが、錯覚した。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・関心はあるが、解釈を間違えた。(早合点、勘違い、思い込み)</li> </ul>

表：参考 2 入力過程におけるエラー

**(2) 記憶過程におけるエラー：ラプス**

忘れるというエラーを防ぐためには、復習して定着させる取組みが必要です。例えば、機関部では、「始業前打合せにおいて担当者が4つのMの視点から重要作業の具体的な整備作業手順、作業危険分析、安全保護具、役割分担、交換部品、使用工具等の注意事項を解説すること」、や「乗組員が非常時のパニック予防策として、発生確率の低い事故も含めて緊急対応の手順を毎日1テーマずつ確認すること」などを繰り返し実施します。

短期記憶の限界	<ul style="list-style-type: none"> <li>・記憶には制限がある。普通 <b>20秒</b> と言われている視覚を利用した <b>リハーサル効果</b> により記憶時間を持続させることができる。</li> <li>・容量制限がある。通常の人で、<b>7項目 (5~9)</b>。 例：虹の色、音階 (ドレミファソラシ)、ドラマの主な登場人物 (『七人の侍』など)</li> <li>・電話番号はグループ分けされているから覚えられる。</li> </ul>
長期記憶の限界	<p>知識としてはあったが、必要時に全く思い浮かばなかったという場合、記憶そのものを喪失した場合、記憶が変形した場合、である。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・意味記憶：文字、記号、数字など</li> <li>・エピソード記憶：入社、結婚式など個人的な思い出</li> <li>・手続き記憶：手続き的なもの (自転車の乗り方、箸の使い方など)</li> </ul>

表：参考 3 記憶過程におけるエラー

**(3) 判断過程におけるエラー：ミステイク**

以下などで判断を誤る。

- ・配慮不足
- ・見込み
- ・近道反応
- ・機械的反応
- ・希望的観測
- ・憶測
- ・無謀／短慮

表：参考 4 判断過程におけるエラー

**(4) 逸脱 (バイオレーション) の誘因**

以下などで規範から逸脱する。

- ・時間の圧力
- ・仕事が多すぎる
- ・拙速を尊ぶ (仕事の出来が完璧でなくても、とにかく速い)
- ・はっきりしない、あるいは状況にあわない規則
- ・規則を守らなくても、まげても許される状況
- ・大胆さをもてはやす風土
- ・適切な設備、資材 (リソース) の配備不備
- ・管理監督者が黙認、寛容、気配り或いは管理不足
- ・安全を重視しない風土 (高所作業 <2m 以上> だけど、安全帯を着用していない)

**対策：言い訳をできないようにしなければならない**

表：参考 5 逸脱 (バイオレーション) の誘因

**(5) 出力過程におけるエラー：スリップ**

出力 (行動) の不良⇒いやいやの潜在意識がある。

正しい判断結果にもかかわらず、行動段階で決断と違う出力をしてしまう場合には、以下によるエラーを起こす。

- ・動作の能力の限界 (力、寸法)
- ・潜在意識
- ・動作時間の限界
- ・周囲事象に惑わされる

**例：「開会宣言」というところを「閉会宣言」と言ってしまった。**

表：参考 6 出力過程におけるエラー

参考資料 03 問題解決手法 本文 P.18、P.33

解決の方法論を活用すれば、経験が少なくても、論理的な事故分析および対策立案が可能となります。

MUST POINT

- あなた自身の解決カードを蓄積すべし
- 最終的に、成功の方程式を確立すべし

以下は永岡書店編集部 『情報を瞬時に整理しアイデアを生み出す!ノート・メモフル活用術』を参考に当組合で加工しました。

(1) ロジックツリー：課題を分析して解決策を立案したい！

1. 概要

ロジックツリーとは、ビジネス上の課題を論理的に分析し、解決策を立案するときに便利な思考ツールです。考えるべき課題や解決策を構成要素に分解し、さらにその要素を下位の概念に分解していくことで、その論理展開を樹形図（ツリー）として表すことができます。


2. メリット&特徴

- ① 課題の全体像を把握できます。
- ② 問題点の見落としや漏れがなくなります。解決策を探りやすくなります。
- ③ どの階層の議論が明確になるため、議論のずれを修正しやすくなります。

3. 描き方（図：参考7参照）

- ① スタート地点に、解決すべき課題や原因を掘り下げて考えたい問題を書きます。（作業ストレス軽減）
- ② 出発点の課題を、2～4つの構成要素に分解します（5つくらいまで）。このとき、「重複せず、漏れない」（「MECE: Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive」と呼ぶ）ことを意識することが重要です。また、分解の仕方は課題によって、「結果⇒原因」（Why）、「目的－手段」（How）、「全体－部分」（What）などを使い分けます。

- ③ 分解した構成要素を、さらに2～4つの構成要素に分解します。それを、下位の階層に広げていき、より具体性が高まるようにします。
- ④ 同様に、第一層で分解した構成要素も第二層～のように分解していきます。この作業を、第五層くらいになるまで行います
- ⑤ 書き上がったロジックツリーを参考に、課題の解決手段を客観的に比較・検討します。

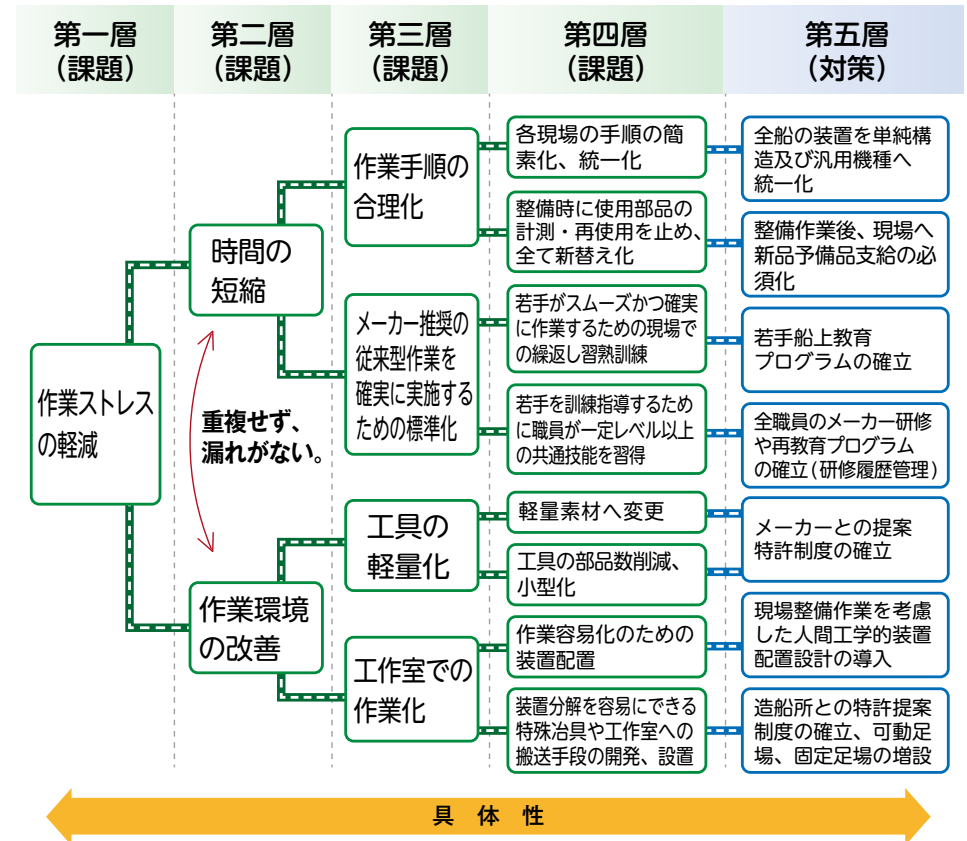

図：参考7 作業ストレス軽減の検討方法



## （２）フィッシュボーン：魚の形で課題とその要因を図解化！

### 1. 概要


フィッシュボーンは「特性要因図」とも呼ばれる発想法です。もともとは、製品の品質管理において品質特性に影響する要因を分析するための定番ツールでしたが、経営分析などにもよく使われています。ロジックツリーにもよく似ていますが、網羅的ではない点が異なります。課題と要因の因果関係がより直感的に把握できるのが特徴です。

### 2. メリット&特徴

- ① 因果関係を可視化し、解決策を探りやすくなります。課題と要因が直感的に把握できます。
- ② 要点をまとめたり話し合いを整理しやすくなります。例えば、整備用特殊専用工具開発の新アイデア出しなどにも応用できます。

### 3. 描き方（図：参考 8 参照）

- ① 三角形と横棒で矢印状の形を描き、三角形の中にテーマ（課題や状況）を書き込みます。これが、魚の頭と骨に当たります。
- ② テーマを考えるうえで、重要な要因を 3～8 個抽出します。背骨の両側にバランスよく大骨を描き、その先に取り上げた要因を書きます。
- ③ 大骨の先に書いた要因をさらに分解し、3～6 個の要素を考えます。大骨の両側に、中骨を描き、考えた要素をその上に書きます。
- ④ 中骨に書いた要素をさらにいくつかに分解し、原因や解決策を考えます。同様に中骨から小骨を伸ばし、考えた要素をその上に書きます。
- ⑤ フィッシュボーンができたなら、これを元にさらに考えやアイデアを発展させてみたり、議論を行います。ロジックツリーに似ているものの、俯瞰的ではなく、因果関係が直感的に把握できます。

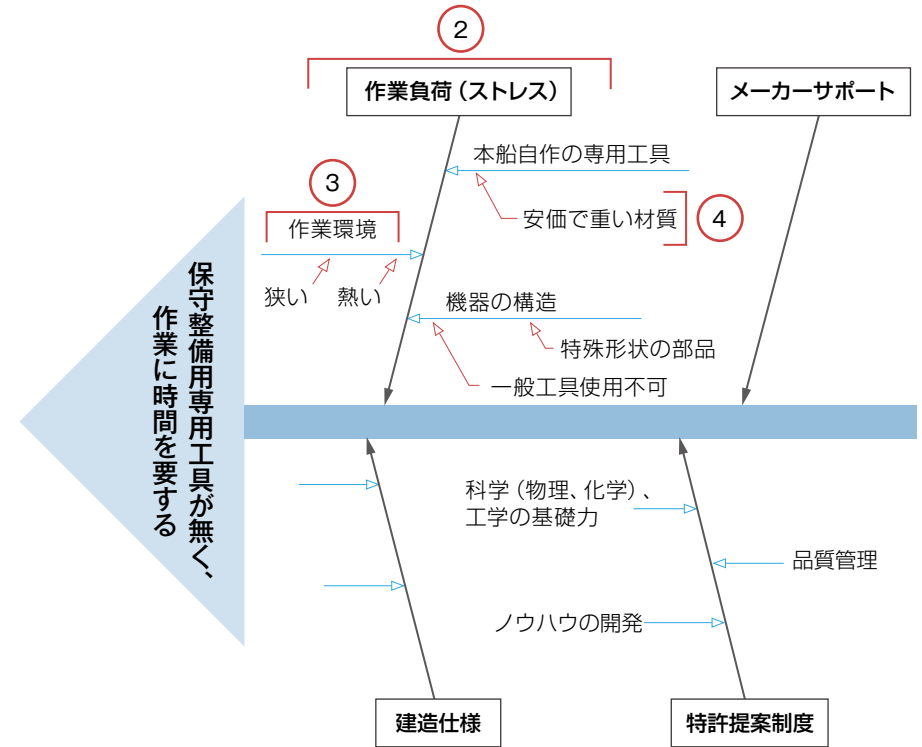

図：参考 8 整備用特殊専用工具の開発

**参考資料 04 ノルウェーでの電源喪失事故の詳細 本文 P.29**

電気推進の客船が荒天航行中に、完全に電源喪失し、緊急投錨した事故です。  
事故詳細は、下表：参考 9 のとおりです。

事故詳細	
(1)	2019年3月23日13:50に、電気推進の客船はノルウェーのトロムソ (Tromsø) からスタヴァンゲル (Stavanger) まで3台発電機を運転して南西方向に航行中でした。
(2)	当時の気象は次の通りです。強風：南西からの強風 (ビューフォート風力 9-10 または風速 22-25m/秒)。荒波：西から有義波高 9-10 メートル (平均波周期は 12-13 秒)。
(3)	乗船者数は、旅客 915 名と乗組員 458 名、合計 1,373 名が乗船していました。
(4)	<p>3月23日午後の事故発生までに、以下の発電機の異常が発生しました。</p> <p>(a) 3月16日に、3号発電機 (以下 DG3 とします。1号機、2号機、4号機もそれぞれ DG1、DG2、DG4) は過給機が故障したため運転不能状態になりました。次港で修理を行うために、メーカー技師が乗船して過給機の分解作業を行っていました。</p> <p>(b) 発電機を4台装備していますが、DG3は運転不能の為、DG1、DG2、DG4の発電機3台を運転し、スタンバイ機 (予備機) のない状態で、推進および船内電源を供給していくことができました。</p> <p>(c) 事故発生前の3月23日05:00～09:04の間：「潤滑油低液位および低容量警報」が運転中の発電機から18回発生しました。当直者はそれらを確認しましたが、即時復旧することができました。その後、同警報は13:37まで発生しませんでした。</p> <p>(d) 13:37：DG4で、潤滑油圧力低下の為、優先負荷選択遮断 (ACBトリップ) 警報が発生し、数秒後に再度潤滑油圧力低下警報が発生しました。</p> <p>(e) 13:39：DG1で、潤滑油サンプタンクの低・低液位警報が発生しました。</p> <p>(f) 13:45：DG4が非常停止し、8秒後にはDG2も非常停止しました。</p> <p>(g) 13:56：DG2は再起動されましたが、13:58：DG1とDG2は同時に非常停止しました。本船は電源と推進力を完全に喪失し、陸岸 (浅瀬) 方向へ漂流を開始しました。</p> <p>(h) 30秒後：非常用発電機が起動し、非常用電源供給を開始しました。</p>

(5)	14:00: 船長は「遭難信号 (メーデー)」を発信しました。
(6)	14:06～14:20：本船は両舷錨を緊急投錨しましたが圧流は止まりませんでした。
(7)	14:22：DG1、DG2、DG4の発電機の潤滑油サンプタンクへ合計 10.8 m <sup>3</sup> の潤滑油の供給が完了し、DG2は起動しました。DG2は手動で配電盤に接続され、給電を開始しました。
(8)	14:29～14:34：両舷電気推進器が起動され、本船は最低推進速度を確保しました。
(9)	15:05：ヘリコプターによる旅客の救助が開始されました。
(10)	15:24～15:46：本船はDG1とDG4の再起動に成功し、前進微速と前進半速の機関運転を確保しました。
(11)	16:40：最初の救助タグが到着しましたが、荒天のため、本船はタグ係船索を取ることができませんでした。
(12)	3月24日朝まで、ヘリコプターによる乗客の救助が継続されました。
(13)	3月24日06:30：本船自走中、天候が回復して救助タグ係船索を取ることができ、船尾と船首にタグを配置できました。
(14)	09:15：ヘリコプターによる旅客の救出作業が終了。その結果、旅客 479 名が陸上の救急センターへ受入れられました。
(15)	16:25頃：本船は最寄りのモルデ港 (Port of Molde) に入港しました。

表：参考 9 電気推進客船の電源喪失事故の詳細

参考資料 05 国内運輸安全委員会報告書；電源喪失事例 本文 P.30

「3-2-3 国内運輸安全委員会報告書；電源喪失事例」の8件の事故推定原因および対策を表：参考 10 と表：参考 11 にまとめました。

国内電源喪失事例の推定原因

事故 No	発生場所	船種、内容等	推定原因	緊急投錨の記述の有無
1	沿岸北日本	貨物船 (電源喪失)	風雪注意報および波浪注意報の <b>荒天において</b> 、沿岸航行中、船内電源を喪失したため、主機を運転できなかった。巡視船によるえい航を試みたが、荒天により断念。錨泊し、乗組員による修理で、船内電源が復旧し、抜錨後に航行を再開した。原因の公表なし。	緊急投錨
2	港内中日本	自動車運搬船 (電源喪失)	港内にて出航中、船体の振動のため、「船尾スラストの電動機の電線を結線する圧縮端子」が破断し、単相運転となった。過大電流が流れ、同船尾スラストの過負荷保護装置が作動し、発電機が負荷の変動に追従できずに過回転となった。 <b>過速度保護装置が作動したため</b> 、電源を喪失し、主機を運転できなくなった。	—
3	沿岸中日本	貨物船 (制御電源喪失)	軸発電機にて船内給電しながら沿岸航行中、 <b>直流 24V 電源の充放電盤のフューズホルダが接触不良を生じ、制御電源を喪失したため</b> 、主機を運転できなくなった。	—
4	沿岸中日本	貨物船 (制御電源喪失)	沿岸航行中、「交流を直流に変換する変換装置」の <b>冷却ファンが故障したため</b> 、同変換装置が過熱し、 <b>制御用電源直流 24V を供給できなくなり</b> 、主機及び可変ピッチプロペラ等を制御できなくなった。	緊急曳航後、投錨
5	湾内中日本	貨物船 (電源喪失)	入港のため航路操船中に、発電機 2 台を並列運転していたが、调速機に潤滑油漏れを生じたため、非常停止した。 ディーゼルエンジンで駆動される発電機を 4 台装備しており、通常の狭水道通過時には 2 台を並列運転して、他の 2 台を予備発電機としていた。しかし、本事故発生時、エンジンの潤滑油ストレーナの掃除を行っていたため、 <b>予備発電機を始動させないように自動始動スイッチを手動に切り替えていた。そのため、予備発電機による自動バックアップができなかった。</b>	—

事故 No	発生場所	船種、内容等	推定原因	緊急投錨の記述の有無
6	港内西日本	旅客フェリー (電源喪失)	港内にて出航中、接続箱で A 電路及び B 電路の配線に <b>相間短絡があったため</b> 、A 電路及び B 電路に短絡電流が流れて主配電盤の A- M C C B (配線用遮断器)の安全保護機能が作動してオフ(断)となった。その際に、A- M C C B に接続していた分岐線 2 本が破損して跳ね飛び、C- M C C B 分岐線に接触して生じた相間短絡と、主配電盤壁面と接触して生じた地絡によって、主配電盤母線へ過大な電流が流れた。この結果、 <b>ACB (気中遮断器)の安全保護機能が作動してオープン(断)となって</b> 、電源喪失が起こり、主機が停止した。発電機は継続運転されていたため、ACB の再投入を試みたが、不可だった。	緊急投錨
7	港内中日本	貨物船 (電源喪失)	港内にて入港着岸中、 <b>安全保護装置がセンサー基板の不良により誤作動し</b> 、主ボイラが失火したため、蒸気消費量を減少させようとして 2 台のタービン発電機 (2,500kW) のうちの 1 台の負荷をディーゼル発電機に移行させたが、1 台のタービン発電機の ACB を外したのち、手動起動したディーゼル発電機 (1,500kW) の運転が不安定となり、両発電機の ACB がトリップし、船内電源を喪失した。	緊急曳航後、投錨
8	湾内南日本	貨物船 (電源喪失)	機関長は、湾内にて出港後間もなく C 重油使用中の主機が停止したため、主機の燃焼状態を良くするため、C 重油に A 重油を混入しようとして切換え弁を半開状態とした。切換え弁が逆止弁と「確認バイパス」されていて、C 重油が A 重油側へ流れることはないと思いついて、C 重油が A 重油側へ流れることはなかった。C 重油サービスタンクの油量レベルが A 重油サービスタンクの油量レベルより高かったため、切換え弁が同時に開放されたことから、 <b>C 重油が A 重油サービスタンクへ逆流した</b> 。発電機用エンジンは、C 重油が A 重油サービスタンクに流れ、粘度の増加した燃料油が発電機へ供給され、 <b>燃料噴射弁の噴霧が不良となり、停止し、電源を喪失した</b> 。その結果、主機も非常停止した。 切換え弁は、事故後の点検で、逆止弁でないことが判明した。	緊急投錨

表：参考 10 国内電源喪失事例の推定原因



国内電源喪失事例の対策

事故 No	技術的対策
1	荒天遭遇対策をレビューし、必要なら改善実施すること。
2	スラストのモータの電線を結線する圧縮端子に関し、点検計画を立案し、定期的を実施すること。
3	(1) 直流 24V 電源の充電電盤のフューズホルダに関し、点検計画を立案し、定期的を実施すること。 (2) 事故後ヒューズホルダーの経年劣化が判明したため、全ての管理船のヒューズホルダーを新換えた。
4	(1) 冷却ファンに関し、点検計画を立案し、定期的を実施すること。必要なら交換すること。 (2) 冷却ファンの故障警報装置を設置すること。
5	発電機等の保守点検作業を行う場合には、航行海域等を考慮すること。浦賀水道、関門海峡航路等、狭い航路を航行する際には、緊急事態に備え、予備発電機を自動始動できるような体制を維持すること。ストレナーの掃除は避ける。
6	<p>管理会社は、全社の安全対策として、本船だけでなく、他の管理船へも展開するため、船長・機関長会議を開催し、社内へ周知徹底した。</p> <p>(1) 配線を接続箱に固縛。 (2) 破損等があった MCCB 等を交換。 (3) 電気設備の点検及び保守整備のために、完成図書及び図面の過去に新設した設備部分を修正。修理後臨時検査を受検。 (4) 冷凍車用電気設備の絶縁抵抗計測を、絶縁抵抗測定器で、1 ヶ月毎に電路と船体の間、相間で実施し、記録する。 (5) 電気設備の内部を定期的に吸引除去清掃し、煤や埃を除去する。 (6) 乗組員に電気設備・機器に関する短絡の危険性の周知、点検及び清掃、感電等の安全に関し、再度教育を実施。 (7) 旅客への情報提供のために、「非常時における旅客に対する情報提供」の方法に船内マイクを有効に使用する。</p> <p>その他の推奨対策</p> <p>(1) 主配電盤、MCCB の製造会社等と相談し、事故以外のものも、整備計画を立てて定期的に交換すること。 冷凍車用電気設備に関する絶縁抵抗計測を管理船舶及び同船舶の乗組員に対し、会社は継続的に確認すること。</p>

事故 No	技術的対策
7	<p>管理会社は、本船だけでなく、他の管理船へも以下の安全対策を実施。</p> <p>(1) スタンバイ中、着岸中、及び船舶輻輳海域では、主ボイラが失火すれば大事故となるため、主ボイラを負荷変動の追従が悪い燃焼モードで運転しない。 (2) ディーゼル発電機は、定期的に通常の負荷を掛けて試運転を行い、定期的に開放整備を行う。 以下の整備を行う。: 空気冷却器の新替え、過給機の点検及び開放整備、冷却清水システムの点検及び整備等 (3) 非常用ディーゼル発電機は、現状どおり、マニュアルに従って負荷を掛けた試運転を行う。 以下の整備を行う。: 配電盤などの点検、ACB の新替え (4) ボイラ安全装置は、作動テストの実施頻度を増やすように変更する。 例えば、4 か月ごとに行っていた作動テストを 2 か月ごとに行う。 以下の整備を行う。: 故障したセンサーの新替え</p>
8	<p>(1) 弁の開閉は、開閉前に配管図等で系統と与える影響を確認してから実施すること。 (2) A 重油と C 重油の混合は、専用の機器を使用して行い、切換え弁の同時開放で直接混合しないこと。</p>

表: 参考 11 国内電源喪失事例の対策

尚、上記表中の詳細は、巻末の参考文献リストに記載した URL から和文をご参照ください。

## 参考資料 06 推進力喪失、電源喪失直後の緊急対応 チェックリスト 本文 P.35

以下は、緊急時の対応チェックリストです。

### ✓ CHECK LIST

- 船長は、独立した文書としての「緊急手順マニュアル」に従うこと。  
安全管理規程：「推進力喪失」「電源喪失」の手順書・チェックリスト・書式等
- 記録：事故発生時の船位と時刻を航海ログブックと機関部ログブックへ正確に記入する。
- 安全確保の手段として、船速を低下させるために、投錨が必要な場合もある。  
制限された水域で操船するときは、直に錨を使用できるように「障害物を除去」すること。
- 機関室と船橋との間で、良好で効率的なコミュニケーションを保つこと。  
キーパーソンが状況を完全に理解し、情報に基づいた決定を下せるように、機関室は船橋と以下の重要な情報を交換すること。関係部署へ必要な情報を迅速に伝達すること。

- ・各部署に、必要なものは何か？
- ・それぞれの部署で何が起きているのか？
- ・本船各部が直面している問題は何か？
- ・現時点でどのようなリスクが存在しているのか？等



仮に、緊急時に機関室や船橋の要員が重要な情報を交換しなければ、キーパーソンが実情を十分に認識できず、効果のない決定を下す危険性がある。

### ✓ CHECK LIST

- 非常用発電機が自動起動不可だった場合に、起動を試みるために、乗務員を同発電機室へ直行させること。
- 非常操舵部署を発令する場合には、乗組員を操縦室に直行させること。  
ただし、主機が停止後、前進方向への行き足が低下したり、舵効きの最低船速以下に減速した状態となり、舵効き効果が低下することを船長と航海士は予測・認識すること。
- 電源喪失やボイラ非常停止の後に、スチームタービン装置が停止していれば、そのローターシャフトの湾曲を防ぐために、何等かの方法でターニングを実施しなければならない。
- 電源喪失中に、主配電盤への電力を回復するために、非常用配電盤からの電力を主配電盤へ逆（フィードバック）給電することも可能（「3-3-3 2) 2) 復旧作業時の注意」参照）。
- 電流が過負荷の場合、過電流が原因で遮断器がトリップした後に、遮断器（ACB やブレーカー）の安全保護装置のリセット（初期化）ボタンを使用して、保護回路をリセットすること。
- 再起動を可能にするために、主機操縦レバーを一度停止位置に設定する必要がある。電源が完全回復するまでの間は、主機の操縦権は機関室に保持すること。

参考資料 07 パニック対策のために必要なこと 本文 P.42

(1) 動けない&考えられない

米国9・11テロやハリケーン・カトリナなどに遭遇して生き残った人々へのインタビューをまとめたアマダ・リプリー：著/岡真知子：訳『生き残る判断 生き残れない行動』（光文社）によれば「危機発生時に、まずヒトは『否認』する。次は、取るべき行動を考える「検討」プロセスに入り、そして、その検討結果を『実行』する。しかし、多くの場合ヒトは「気づき」の後に、「腰が抜けて、茫然自失状態」に陥る。他方、特殊任務に選抜された者は「育った環境でうまくストレス対応できる『能力』を備えた共通点を持つ」とのことです。

すなわち、ヒトは危険にさらされた時に、現状に対して「自分は大丈夫」や「そんなはずはない」と自分を守る方向に思考するという正常性バイアスに進みます。しかし、こうした緊急時においても、本船の乗組員はパニックに陥らないように、うまくストレス対応できる能力を鍛え、現状に即応することが求められます。

(2) パニックの予防策

前述のように、ヒトは非常事態に遭遇した際に、動けない・考えられないというパニック状態に陥ります。これを防止するにあたって大事なことは、次に挙げる視点から、緊急時における制御可能な対策を計画しておくこと、平常時には制御可能な対策を実施しておくこと（非常時のために計画したことを実施できるように常に備えておくこと）です。

- ① 緊急時の不安要素（違和感）を軽減する
- ② 現場で対応できるメンタル（心）を強化する

三上俊二『自然災害の行動科学』（福村出版）によれば、パニック防止のために、平常時と緊急時に対するソフトとハードに切り分けて検討することが可能としており、本船の場合には、対策に関し、以下の定義が可能と考えられます。

**ソフト対策**（情報や社会心理学的な要素を含んだ対策のこと）：

- ・・・情報伝達、トラブル復旧手順、状況判断等の訓練など

**ハード対策**（物的・人的資源を動員する対策のこと）：

- ・・・装置の再点検、改良や、人員の確保、非常機器運転、応急修理など

それらの2つずつの分類軸を組み合わせた「災害避難時のパニック防止対策表」では、4つのタイプの対策を抽出可能なので、一例として電源喪失のパニック防止策を、表：参考12に作成してみました。

例えば、平常時のソフト対策は「発生確率の低い事故も含めて緊急対応訓練」を繰り返し行う。ハード対策は「非常用発電機から冷却水ポンプや空気圧縮機などの大事な機械を動かせる配線に改造すること」や「非常用発電機などの重要機器を局数変更などの低電力で運転できる仕様へ変更すること」などを準備することです。

会社や本船が緊急対応の枠組みを策定する時に、これらをヒントとしていただければと思います。

パニック防止対策

	1. ソフト対策	2. ハード対策
A. 平常時	(1) 情報伝達体制 / 役割分担の明確化・整備。 (2) マニュアルの整備（復旧手順、非常用発電機から逆給電、非常用配電盤から非常用発電機起動空気圧縮機を起動できる、非常用発電機から <b>プラントアップ</b> など）。 (3) 定期的に <b>想定外状況も含め電源喪失復旧訓練</b> の実施（通常順次起動、気中遮断機故障、非常用発電機不起動、常用発電機不起動、 <b>緊急投錨</b> 等）。 (4) 事故例に基づく最悪の事態が <b>発生するものとして</b> 、シミュレーション（心を強化）。	(1) 常用発電機、および非常用発電機の <b>燃料供給配管</b> の再点検。 (2) 非常用発電機起動用、および船内制御電源用 <b>バッテリー</b> の定期点検。 (3) 定期整備方法、不具合配管、構造、配線、設備の改善。 (4) 非常用発電機、非常用配電盤から <b>運転可能な機器・装置</b> の再点検。 (5) <b>非常用配電盤</b> から非常用発電機起動空気圧縮機を、空調機を起動できる <b>給電配線改造</b> 。プラントアップに必要な補機を低電力可変仕様へ変更。（船級協会、メーカー、造船所とあらかじめご相談ください） (6) 非常用発電機やバックアップ代替給電装置の試運転。 (7) 重要機器の部品の確保。 (8) 機関室過熱の一時避難用のスペース確保。
B. 危急時	(1) トラブルの現場状況の正確な情報報告。 (2) 適切な状況把握、復旧作業手順指示の迅速な伝達。 (3) 復旧見通しについての状況報告。 (4) 他部署との連携。 緊急 <b>投錨</b> や <b>貨物</b> への特別体制を提案。 (5) その他の安心情報の提供。	(1) 他部からの要員の緊急動員。 (2) 非常用発電機、バックアップ代替給電装置の運転。 (3) 機関室過熱防止、不具合装置の修理、負傷者の救護。 (4) 本社との連絡手段の確保。

表：参考12 電源喪失に対するパニック防止対策



**参考文献** (貴重なアドバイスと参考文献の許可を頂いた皆様へお礼申し上げます。)

章	対象頁	該当箇所	文献名
第2章	P.4	航海当直基準	航海当直基準 (平成八年運輸省告示第七百四号) (最終改正 平成二五年三月一日国土交通省告示第一五八号) 国土交通省 <a href="http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006415.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006415.pdf</a>
第2章	P.6	6つの力	「防衛大流 最強のリーダー」 濱淵 好古著 幻冬舎 2017
第2章 参考資料	P.8/84	航空整備士の人的要因のセミナー 参考資料 02 どのような状況でエラーは起きるのか?	航空機整備におけるヒューマンファクターセミナー (1日コース) 公益社団法人 日本航空技術協会 <a href="https://www.jaea.or.jp/">URL https://www.jaea.or.jp/</a>
第2章	P. 18	保守事故	「保守事故 (Managing maintenance error : a practical guide)」 ジェームズ・リーズン、アラン・ホップス共著 高野 研一監訳 日科技連出版社 2005
第3章	P.26	3-2-1 米国での推進力喪失事故：船橋における主機の誤操作	米国国家運輸安全委員会 事故報告書 NTSB/MAR-11/04、PB2011-916404 「Tankship Eagle Otome」 <a href="https://www.nts.gov/investigations/AccidentReports/Reports/MAR1104.pdf">URL https://www.nts.gov/investigations/AccidentReports/Reports/MAR1104.pdf</a>
第3章 参考資料	P.27/90	3-2-2 ノルウェーでの電源喪失事故：電機推進船における発電機への不十分な潤滑油補給 参考資料 04 ノルウェーでの電源喪失事故の詳細	ノルウェー運輸安全委員会 暫定事故報告書 Interim Report 12 November 2019 On the investigation into the loss of propulsion and near grounding of Viking Sky, 23 March 2019, <a href="https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2019/mair/me-2019-005/">URL https://www.atsb.gov.au/publications/investigation_reports/2019/mair/me-2019-005/</a> <a href="https://www.aibn.no/Marine/Undersokelser/19-262">URL https://www.aibn.no/Marine/Undersokelser/19-262</a>

章	対象頁	該当箇所	文献名
第3章 参考資料	P.30/92	3-2-3 国内運輸安全委員会報告書；電源喪失事例 参考資料 05 国内運輸安全委員会報告書；電源喪失事例	国内運輸安全委員会報告書 事故 1 <a href="http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2019/keibi2019-6-3_2018hd0069.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2019/keibi2019-6-3_2018hd0069.pdf</a> 事故 2 <a href="http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2018/keibi2018-11-7_2018yh0029.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2018/keibi2018-11-7_2018yh0029.pdf</a> 事故 3 <a href="http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2016/keibi2016-3-9_2015yh0132.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2016/keibi2016-3-9_2015yh0132.pdf</a> 事故 4 <a href="http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2015/keibi2015-4-9_2014yh0152.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2015/keibi2015-4-9_2014yh0152.pdf</a> 事故 5 <a href="http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2015/keibi2015-9-19_2015yh0029.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2015/keibi2015-9-19_2015yh0029.pdf</a> 事故 6 <a href="http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2019/MI2019-3-2_2018tk0008.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2019/MI2019-3-2_2018tk0008.pdf</a> 事故 7 <a href="http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2013/MI2013-11-1_2013tk0012.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2013/MI2013-11-1_2013tk0012.pdf</a> 事故 8 <a href="http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2012/keibi2012-10-47_2012mj0062.pdf">URL http://www.mlit.go.jp/jtsb/ship/rep-inci/2012/keibi2012-10-47_2012mj0062.pdf</a>
第3章	P.35	図 3-11	写真出典：DVD「制限水域における安全操船 錨泊操船」日本船長協会 <a href="https://captain.or.jp/?page_id=2910">URL https://captain.or.jp/?page_id=2910</a>
第4章	P.44	写真 4-1 (a), (b)	写真出典：07 August 2018 Contaminated Bunkers damage hundreds of ships Do authorities really care? Prelude to 1 January 2020 safety problems? An INTERTANKO Critical Review (INTERTANKO) <a href="https://www.intertanko.com/topics-issues/issuearticle/contaminated-fuels-an-intertanko-critical-review?topicID=115">URL https://www.intertanko.com/topics-issues/issuearticle/contaminated-fuels-an-intertanko-critical-review?topicID=115</a>
第4章	P.45	戸田総合法律事務所	「Bunker 問題における証拠保全の重要性」 青木弁護士、山谷海事補佐人 戸田総合法律事務所 <a href="http://www.todalaw.co.jp/index.html">URL http://www.todalaw.co.jp/index.html</a>
第4章 第5章	P.47/78	表 4-3 写真 5-33 (b)	写真&画像出典：教本「BUNKERING」 JSU,IMMAJ,MOL Engineering 製作 <a href="http://www.immaj.jp/">URL http://www.immaj.jp/</a>

章	対象頁	該当箇所	文献名
第5章	P.50	図 5-1	米国エネルギー情報局 (EIA) HP 「Coming changes in marine fuel sulfur limits will affect global oil markets DECEMBER 14, 2018 (based on International Marine Organization, European Union, and China' s Ministry of Transport)」 <a href="https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37793">URL https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=37793</a>
第5章	P.51	図 5-2 5-1-1 製造方法による特徴	「2020年のIMO規則適合燃料油について」 渡邊学 JXTG エネルギー(株) 一般社団法人 日本船用工業会 第27回船用技術フォーラム 2019年9月19日
第5章	P.51/54 /76	5-1 新規制適合油で懸念されていること 5-2 燃料油を安全使用するための留意点と対策 5-3 低硫黄化に伴うシリンドラ油の適応策	2019ClassNK 技術セミナー (6月6日東京、6月12日神戸、6月13日今治、6月14日広島) <a href="https://www.classnk.or.jp/classnk-rd/seminar/2019/0606.html">URL https://www.classnk.or.jp/classnk-rd/seminar/2019/0606.html</a>
第5章	P.51/54 /76	5-1 新規制適合油で懸念されていること 5-2 燃料油を安全使用するための留意点と対策 5-3 低硫黄化に伴うシリンドラ油の適応策	Class NK ガイドブック 「2020年からのSO x排出規制適合油の使用に関するガイダンス (2019年3月)」 本ガイダンスは、同協会ホームページにてマイページのユーザー登録をすることにより、マイページの「ガイドライン」のページでご覧頂けます。 <a href="http://www.classnk.or.jp">URL : http://www.classnk.or.jp</a>
第5章	P.51/54 /79/80	5-1 新規制適合油で懸念されていること 5-2 燃料油を安全使用するための留意点と対策 5-4-1 混合安定性の診断 5-4-2 低温流動性の診断	Class NK ガイドブック 「硫黄分 0.50% 適合油への切替に関する注意点 [第1版] (2019年9月)」, <a href="https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/soxpm/soxbooklet201909ja.pdf">URL : https://www.classnk.or.jp/hp/pdf/activities/statutory/soxpm/soxbooklet201909ja.pdf</a>

章	対象頁	該当箇所	文献名
第5章	P.51/52	5-1-1 製造方法による特徴 図 5-3	「石油製品のできるまで」 石油連盟 2010年6月 <a href="https://www.paj.gr.jp/about/publications/">URL : https://www.paj.gr.jp/about/publications/</a>
第5章	P.51/52	5-1-1 製造方法による特徴 図 5-3	「船用低硫黄燃料油の製造方法と供給体制」 林利昭 日本マリンエンジニアリング学会 学会誌 第43巻 第2号 (2008) <a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime2001/43/2/43_2_164/_pdf/-char/ja">URL : https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime2001/43/2/43_2_164/_pdf/-char/ja</a>
第5章	P.51/52	5-1-1 製造方法による特徴 図 5-3	「低硫黄燃料油の製造方法と品質」 林利昭 日本マリンエンジニアリング学会 学会誌 第50巻 第3号 (2015) <a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime/50/3/50_341/_pdf">URL : https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime/50/3/50_341/_pdf</a>
第5章	P.51/52	5-1-1 製造方法による特徴 図 5-3	「一般海域 2020年適合油の製造方法と品質について」 林利昭 海上技術安全研究所 一般社団法人 日本船舶機関士協会 技術講演会 2019年11月15日 <a href="http://www.marine-engineer.or.jp/keihin/">URL : http://www.marine-engineer.or.jp/keihin/</a>
第5章	P.51/52	5-1-1 製造方法による特徴 図 5-3	「バンカー重油の着火性評価」 三ツ井裕太 JXTG 中央技術研究所 JXTGTechnical Review 第55巻 第3号 (2013年10月) <a href="https://www.eneos.co.jp/company/rd/technical_review/pdf/vol55_no03_07.pdf">URL : https://www.eneos.co.jp/company/rd/technical_review/pdf/vol55_no03_07.pdf</a>
第5章	P.51/54 /63	5-1-1 製造方法による特徴 図 5-5 図 5-15 のグラフ	「陸船中・大型ディーゼル機関用燃料油—低質燃料油の使用法と大気汚染」 淡井 信幸 / 花島 脩 / 横沢 才二著 山海堂 1994
第5章	P.53	図 5-4	米国エネルギー情報局 (EIA) HP 「Crude oils have different quality characteristics JULY 16, 2012 (international crude oil handbook density and sulphur content of selected crude oil)」 <a href="https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=7110#">URL : https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=7110#</a>

章	対象頁	該当箇所	文献名
第5章	P.57/64 /67/71 /73	写真 5-9 写真 5-17 図 5-18 写真 5-22 写真 5-25 写真 5-29	「Sulphur Cap 2020 Tackling a Paradigm Shift in the Shipping Industry 6 sept 2018」 Kjeld Aabo (Director New Technologies, MAN Energy Solutions) Charlotte Rojgaard (Bureau Veritas) Fuel 2020 Circle SMM in Hamburg Sep. 2018 CIMAC Circle at SMM <a href="https://www.cimac.com/cms/upload/events/circles/circle_2018_SMM/CIMAC_Circle_SMM_2018.pdf">URL : https://www.cimac.com/cms/upload/events/circles/circle_2018_SMM/CIMAC_Circle_SMM_2018.pdf</a>
第5章	P.58/66	写真 5-10 写真 5-20	国土交通省 HP 「2020年 Sox 規制適合船用燃料油使用手引書 (第2版)」、船用燃料油の性状変化への対応に関する検討会 (国土交通省海事局) 2019年10月 <a href="https://www.mlit.go.jp/common/001307484.pdf">URL : https://www.mlit.go.jp/common/001307484.pdf</a>
第5章	P.59	表 5-11	「損傷のまとめ」日本海事協会誌 (No312、No316)
第5章	P.66	写真 5-20	CIMAC Guideline 「Cold flow properties of marine fuel oils」 CIMAC WG7 Fuels. 2015 <a href="https://www.cimac.com/cms/upload/workinggroups/WG7/CIMAC_WG7_2015_01_Guideline_Cold_Flow_Properties_Marine_Fuel_Oils_final.pdf">URL : https://www.cimac.com/cms/upload/workinggroups/WG7/CIMAC_WG7_2015_01_Guideline_Cold_Flow_Properties_Marine_Fuel_Oils_final.pdf</a>
第5章	P.68	写真 5-23	Guidance for shipowners and operators on MARPOL Annex VI Sulphur Regulation 「Sulphur 2020: What's your plan?」 Lloyd's Register <a href="https://info.lr.org/l/12702/2018-06-04/4yx18k/12702/188510/mo_sulphur_2020_guidance_document_201805.pdf">URL : https://info.lr.org/l/12702/2018-06-04/4yx18k/12702/188510/mo_sulphur_2020_guidance_document_201805.pdf</a>
第5章	P.69/73 /80	表 5-24 5-2-5 ⑤ 着火・燃焼性 5-4-3 着火性の推定	ISO 8217:2017 石油製品-燃料 (F 級) - 船用燃料の仕様 Petroleum products -- Fuels (class F) -- Specifications of marine fuels 日本規格協会 <a href="https://www.jsa.or.jp/">URL : https://www.jsa.or.jp/</a>
第5章	P.76	5-3 低硫黄化に伴うシリンダ油の適応策	「船用潤滑油の性能と評価」竹島茂樹 日本マリンエンジニアリング学会誌 第45巻 第1号 (2010) <a href="https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime/45/1/45_44/_pdf/-char/ja">URL : https://www.jstage.jst.go.jp/article/jime/45/1/45_44/_pdf/-char/ja</a>

章	対象頁	該当箇所	文献名
第5章	P.76	5-3 低硫黄化に伴うシリンダ油の適応策	「近年の船用エンジン油を取り巻く環境と対応技術」 守田洋子 ENEOS Technical Review 第54巻 第1号 (2012年2月) <a href="https://www.noe.jxtg-group.co.jp/company/rd/technical_review/pdf/vol54_no01_07.pdf">URL : https://www.noe.jxtg-group.co.jp/company/rd/technical_review/pdf/vol54_no01_07.pdf</a>
第5章	P.76	5-3 低硫黄化に伴うシリンダ油の適応策	CIMAC Recommendation 31 「The Lubrication of Two-Stroke Crosshead Diesel Engine」 CIMAC WG8 Marine Lubricants 2017 <a href="https://www.cimac.com/cms/upload/Publication_Press/Recommendations/Final_Draft_Recommendation_31_2017-06-23_CIMAC_WG8-SG4_2-Stroke_Lubrication.pdf">URL : https://www.cimac.com/cms/upload/Publication_Press/Recommendations/Final_Draft_Recommendation_31_2017-06-23_CIMAC_WG8-SG4_2-Stroke_Lubrication.pdf</a>
第5章	P.79	スポットテストキット 写真 5-34 写真 5-35	日本油化工業株式会社 船上テストキット：スポット試験 <a href="https://www.nipponyuka.jp/products08.html">URL : https://www.nipponyuka.jp/products08.html</a>
参考資料	P.86/88	参考資料 03 問題解決手法 (1) ロジックツリー (2) フィッシュボーン	「情報を瞬時に整理しアイデアを生み出す！ノート・メモフル活用術 2011」永岡書店編集部
参考資料	P.98	参考資料 07 (1) 動けない&考えられない	「The Unthinkable: Who Survives When Disaster Strikes - and Why (Amanda Ripley)」 アマンダ・リプリー著、岡真知子訳「生き残る判断生き残れない行動 大災害・テロの生存者たちの証言で判明」光文社
参考資料	P.98	参考資料 07 (2) パニックの予防策	「安全・危機管理に関する考察 (その2) 緊急時の人間行動特性」古田 富彦 国際地域学研究第6号 2003年3月 東洋大学国際地域学部 <a href="https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&amp;item_id=3884&amp;file_id=22&amp;file_no=1">URL : https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_uri&amp;item_id=3884&amp;file_id=22&amp;file_no=1</a>
参考資料	P.98	参考資料 07 (2) パニックの予防策	「自然災害の行動科学」三上俊二著 福村出版 1998



JAPAN P&I CLUB

日本船主責任相互保険組合

コーポレートサイト

[www.piclub.or.jp](http://www.piclub.or.jp)

---

東京本部 Principal Office (Tokyo)	〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目23番1号アークヒルズフロントタワー15階 15th Floor, ARK Hills Front Tower, 2-23-1, Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052, Japan Phone : 03-6687-0505 Fax : 03-6871-0051
神戸支部 Kobe Branch	〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通5番地 商船三井ビル6階 6th Floor Shosen-Mitsui Bldg. 5, Kaigandori Chuo-ku, Kobe, Hyogo 650-0024, Japan Phone : 078-321-6886 Fax : 078-332-6519
福岡支部 Fukuoka Branch	〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目14番16号 博多駅前センタービル3階 3rd Floor Hakata-Ekimae Center Bldg., 1-14-16 Hakata Ekimae, Hakata-ku, Fukuoka, Fukuoka 812-0011, Japan Phone : 092-260-8945 Fax : 092-482-2500
今治支部 Imabari Branch	〒794-0024 愛媛県今治市共栄町2丁目2番地11番ビル4階 4th Floor, Shimanami Building, 2-2-1, Kyoeicho, Imabari, Ehime 794-0024, Japan Phone : 0898-33-1117 Fax : 0898-33-1251
シンガポール支部 Singapore Branch	80 Robinson Road #14-01 Singapore 068898 Phone : 65-6224-6451 Fax : 65-6224-1476
JPI英国サービス株式会社 Japan P&I Club (UK) Services Ltd	5th Floor, 38 Lombard Street, London, U.K., EC3V 9BS Phone : 44-20-7929-3633 Fax : 44-20-7929-7557